



D'ANDREA
MILANO **ITALY**

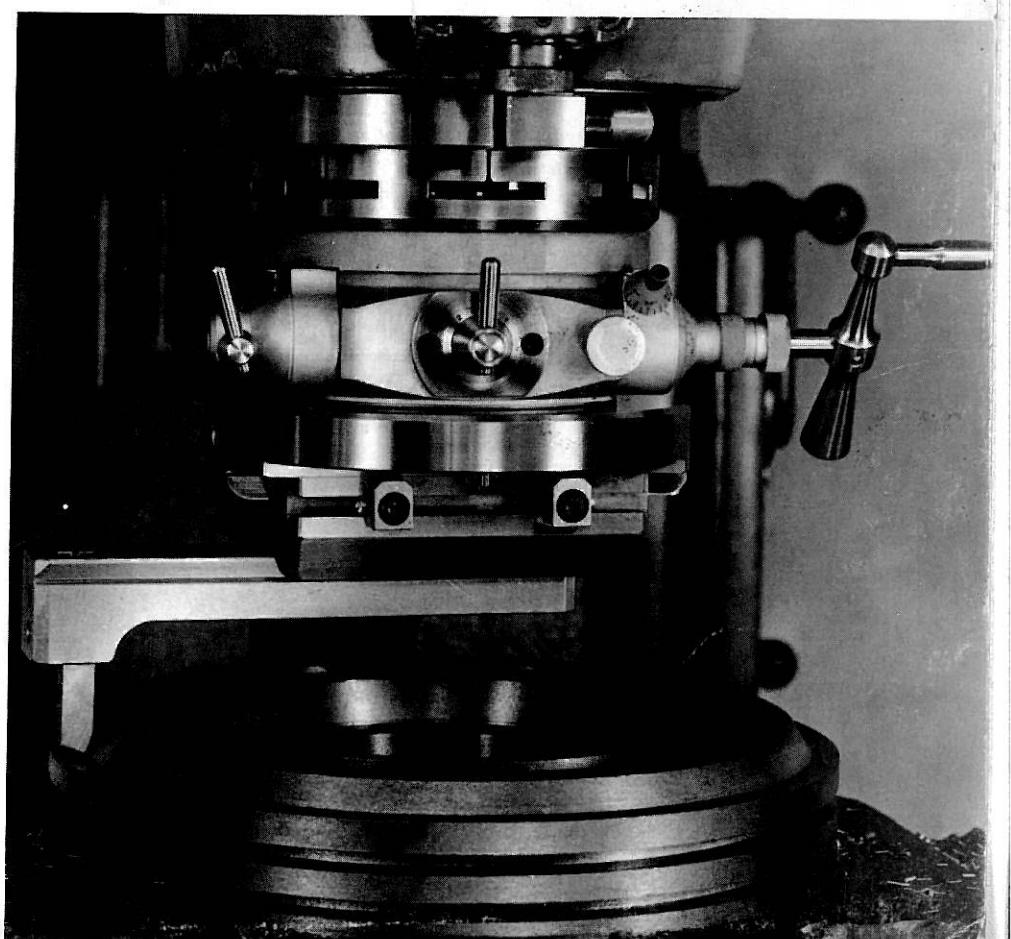

PRINCIPALI COMPONENTI ED ORGANI DI COMANDO

- 1 FERMI DI POSIZIONE
- 2 INNESTO RITORNO RAPIDO
- 3 PULSANTE DISINNESTO AVANZAMENTI AUTOMAT.
- 4 LEVETTA INNESTO AVANZAMENTI AUTOMAT.
- 5 POMOLO BLOCCAGGIO VITE COMANDO
- 6 NONIO CENTESIMALE - 1 DIV = 0,01 MM.
- 7 NONIO MILLIMETRICO - 1 DIV = 1 MM.
- 8 VITE BLOCCAGGIO NONIO MILLIMETRICO

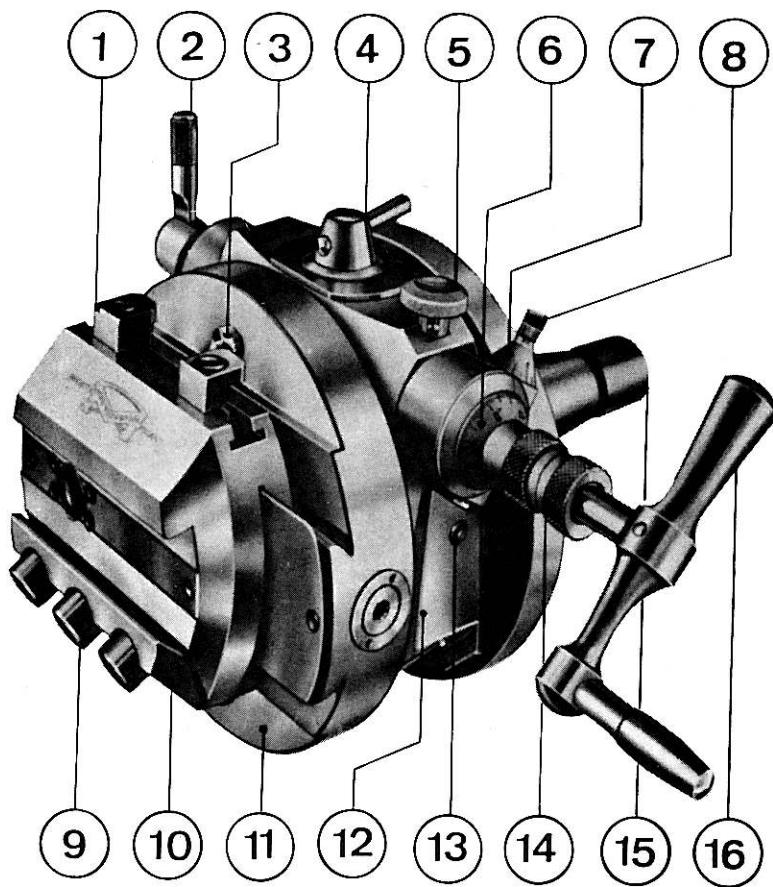

- 9 VITI FISSAGGIO PORTAUTENSILI
- 10 SLITTA PORTAUTENSILI
- 11 CORPO CENTRALE ROTANTE
- 12 INVOLUCRO FISSO
- 13 SCARICO GRASSO
- 14 GHIERA BLOCCAGGIO NONIO CENTESIMALE
- 15 CODOLE INTERCAMBIABILE
- 16 COMANDO AVANZAMENTO MANUALE

MONTAGGIO ED ALLINEAMENTO

La testa D'Andrea viene montata sulla macchina mediante il codolo e l'anello di fissaggio o, in casi particolari, mediante una semplice asta di ritegno che impedisca il trascinamento dell'involucro fisso nella rotazione. (Fig. 1)

Gli anelli di fissaggio variano naturalmente a seconda delle macchine alle quali la testa verrà montata e della presenza sui mandrini delle stesse di canotti o flange con o senza fori filettati.

Gli anelli di fissaggio possono essere facilmente costruiti dall'utilizzatore oppure forniti dal costruttore. In questo secondo caso occorre siano precise le esatte quote relative alle lettere figuranti sul disegno del tipo di applicazione prescelta (Vedi dis. 6510).

Per montare correttamente la testa attenersi alle seguenti istruzioni.

MONTAGGIO SU MACCHINE AVENTI CANOTTO O FLANGIA SENZA FORI FILETTATI (Vedi figure sottostanti)

- 1 - Pulire accuratamente le superfici che verranno a contatto fra loro
- 2 - Applicare l'anello di fissaggio alla testa mediante le tre viti A, senza pero' serrarle a fondo (Fig. 2)
- 3 - Montare nel mandrino, a mezzo del codolo, l'insieme testa-anello di fissaggio (Fig. 3), dopo aver accertato che la levetta di comando avanzamenti automatici D sia disinnestata (Posizione verticale)
- 4 - Serrare la vite del collare E dell'anello di fissaggio (Fig.2), senza bloccarla rigidamente
- 5 - Mettere in moto la macchina e controllare la libera rotazione del mandrino con la testa ad esso applicata
- 6 - Serrare piu' a fondo le tre viti A, senza bloccarle rigidamente

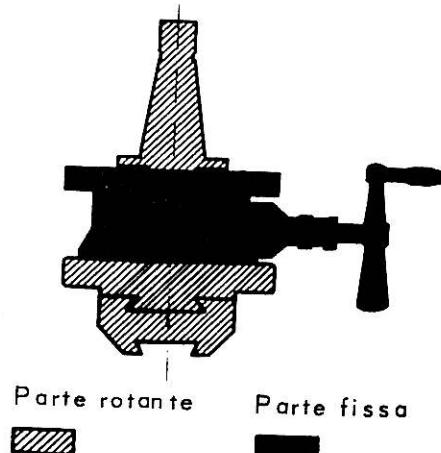


Fig. 1

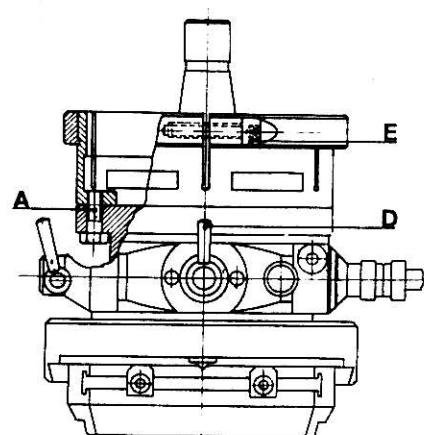


Fig. 2

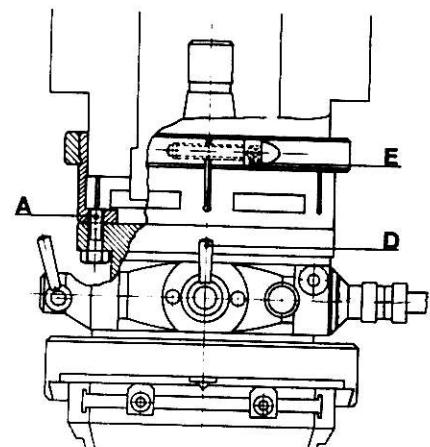


Fig. 3

MONTAGGIO ED ALLINEAMENTO (Seguito)
MONTAGGIO SU MACCHINE AVENTI FLANGIA CON FORI FILETTATI

(Vedi figure sottostanti)

- 1 - Pulire accuratamente le superfici che verranno a contatto fra loro
- 2 - Montare la testa nel mandrino a mezzo del solo codolo (Fig. 4)
- 3 - Rilevare esattamente la quota X (Fig. 4)
- 4 - Togliere la testa dal mandrino e montare sulla flangia C, mediante due o piu' viti B, l'anello di fissaggio IL CUI SPESSORE DEVE ESSERE PIU' SCARSO DELLA QUOTA X DI 0,02 MM . (Fig. 5)
- 5 - Rimontare la testa nel mandrino (Fig. 6), dopo aver accertato che la levetta di comando avanzamenti automatici D sia disinnestata (Posizione verticale)
- 6 - Dopo aver bloccato il mandrino della macchina, e di conseguenza anche il corpo rotante della testa, accertare che l'involucro fisso ruoti liberamente a mano intorno ad esso.
- 7 - Serrare a fondo le viti B, senza pero' bloccarle rigidamente, per rendere totalmente solida la testa alla macchina.

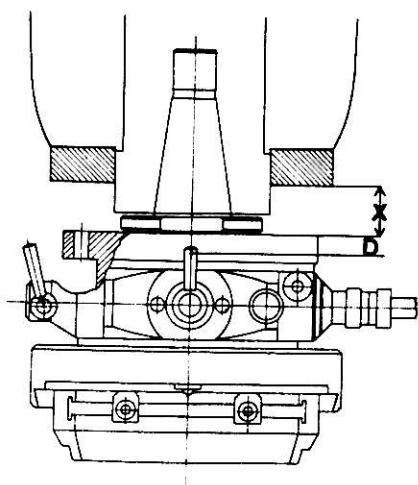


Fig. 4

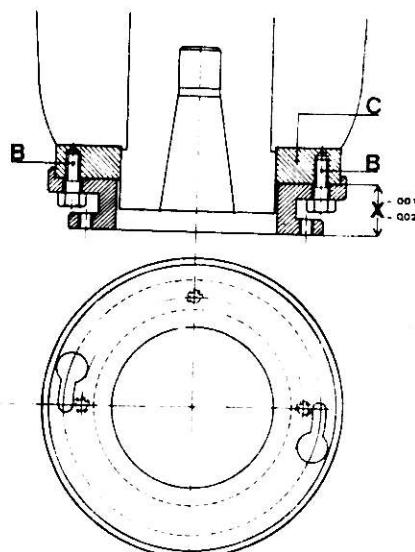


Fig. 5


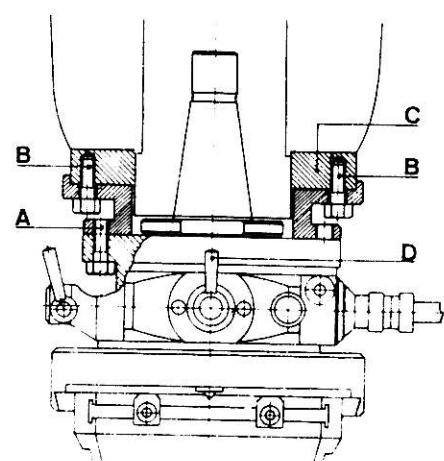


Fig. 6

FUNZIONAMENTO ED USO (Seguito)

PREDISPOSIZIONE DELL'ARRESTO AUTOMATICO AL DIAMETRO VOLUTO
(vedi disegno soffostante)

- A - Ottenere il diametro voluto sul pezzo da lavorare 11.
- B - Azzerare i nomi centesimale 2 e millimetrico 3.
- C - Allontanare l'utensile 7 dal pezzo 11 di almeno 3-4 mm.
- D - Sbloccare il fermo di posizione 10, spostarlo a mano lungo la cava T fino a fargli sfiorare il pulsante di disinnesco 9. Bloccarlo nella nuova posizione.
- E - Azionare la macchina ed innestare l'avanzamento automatico della testa.
- F - Rilevare sui noni 2 e 3 la quota ottenuta al momento del disinnesco e determinare la differenza fra il diametro ottenuto e quello voluto.
- G - Allontanare di 3-4 mm con la manovella 1 il fermo 10 dal pulsante 9 e rilevare la distanza X fra le facce interne dei due fermi 8 e 10.
- H - Sbloccare il fermo 10, spostarlo della metà della differenza fra il diametro ottenuto e quel voluto rilevata al punto F. Bloccarlo definitivamente.
- I - Controllare alcune volte il disinnesco dell'avanzamento automatico ed accertare che la tolleranza sia contenuta entro $\pm 0,1$ mm.

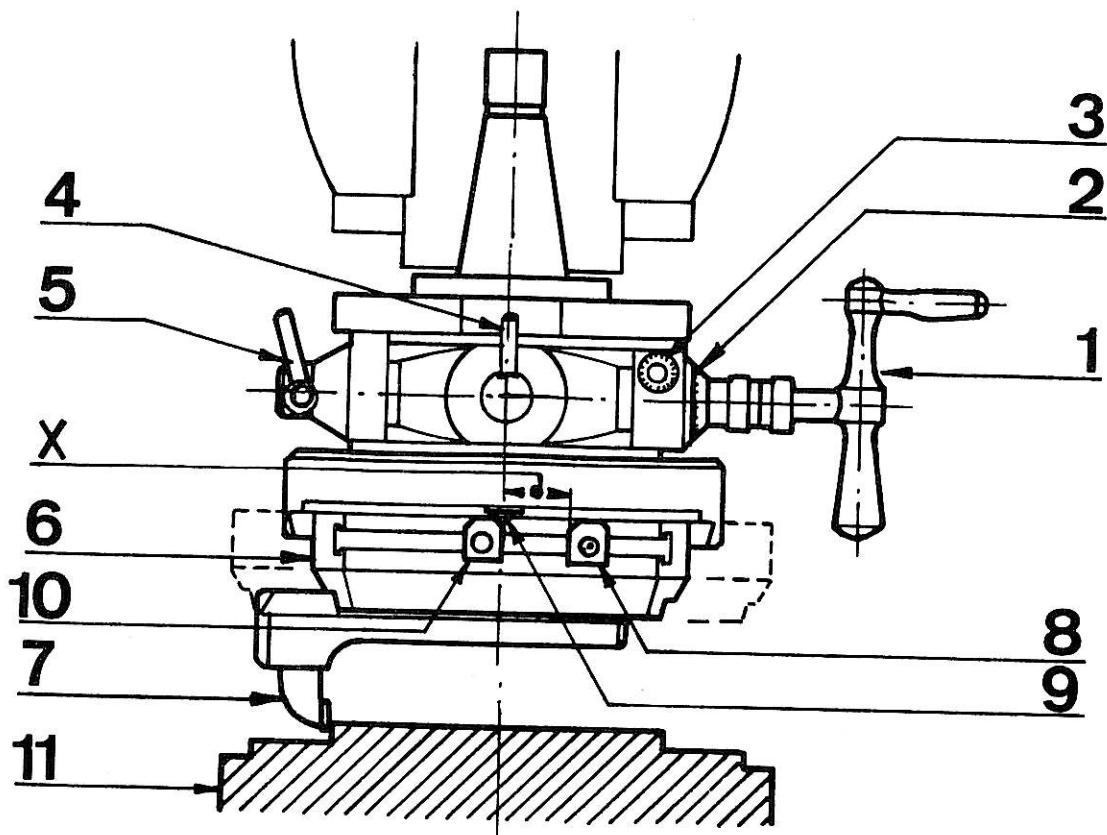

REGISTRAZIONI E MANUTENZIONE (Vedi dis. 6600)

Le registrazioni possibili sono le seguenti:

REGISTRAZIONE GIUOCO FRA SLITTA PORTAUTENSILI E CORPO ROTANTE

Per eliminare l'eventuale gioco fra slitta portautensili e guide a coda di rondine del corpo centrale rotante occorre registrare le viti 105 e 108 della slitta stessa e bloccare poi i dadi 106.

A registrazione effettuata controllare il libero ed uniforme scorimento della slitta nelle guide del corpo rotante. Tale controllo di scorimento dev'esser eseguito dopo aver montato sulla slitta uno dei due portautensili a sfacciare ed averlo saldamente bloccato con le viti di serraggio 122.

REGISTRAZIONE GIUOCO FRA VITE E CHIOCCIOLA

- Allentare di un giro o due la vite 114
- Avvitare uniformemente due delle quattro viti 113 fino all'eliminazione del gioco (Indipendentemente le due viti anteriori o le due posteriori, purché una a destra ed una a sinistra della vite 114).
- Riavvitare a fondo la vite 114

REGISTRAZIONE GIUOCO ASSIALE DELLA VITE

Se dopo l'eliminazione del gioco fra vite e chiocciola sussiste un gioco assiale della vite 95, occorre:

- Allentare la vite 119
- Registrare la ghiera 103
- Riavvitare la vite 119

INGRASSAGGIO

Un unico ingrassatore 38, situato nella parte posteriore dell'involucro fisso, fa giungere il grasso a tutte le parti in movimento, slitta portautensili compresa.

Usare esclusivamente grassi di ottima qualità e di media consistenza (Punto di liquefazione 200 gradi) quali:

SHELL	Alvania Grease No. 2
MOBILUX	Grease No. 2
ESSO	Beacon No. 2

La frequenza degli ingrassaggi dipende dall'uso che si fa della testa e dalle condizioni alle quali viene impiegata. (Max. ogni 500 ore di lavoro).



TESTA SENSITIVA D'ANDREA

per alesare, tornire e sfacciare

applicabile su

FRESATRICI ALESATRICI TRACCIATORI TRAPANI RADIALI

Brevettata in tutti gli Stati industriali del mondo

LIBRETTO ISTRUZIONI



- PRESTAZIONI
- DATI TECNICI
- PRINCIPALI COMPONENTI ED ORGANI DI COMANDO
- MONTAGGIO ED ALLINEAMENTO
- FUNZIONAMENTO ED USO
- REGISTRAZIONI E MANUTENZIONE
- ESTRAZIONE DEL CODOLO
- ESECUZIONE CODOLI SPECIALI
- ESECUZIONE PORTAUTENSILI SPECIALI

Decliniamo ogni responsabilità sul buon funzionamento della testa se non viene applicata alla macchina in stretta osservanza alle istruzioni contenute nel presente libretto d'istruzioni.

M. D'ANDREA S.p.A.

PRESTAZIONI

La testa sensitiva D'Andrea offre infinite possibilità d'impiego sia in attrezzeria che in produzione e consente di eseguire le molteplici operazioni indicate nei due disegni sottostanti con **PASSATA CONTINUA**, grazie al dispositivo brevettato di regolazione dell'eccentricità dell'utensile a **MACCHINA IN MOTO**, con manovra identica a quella sul tornio.

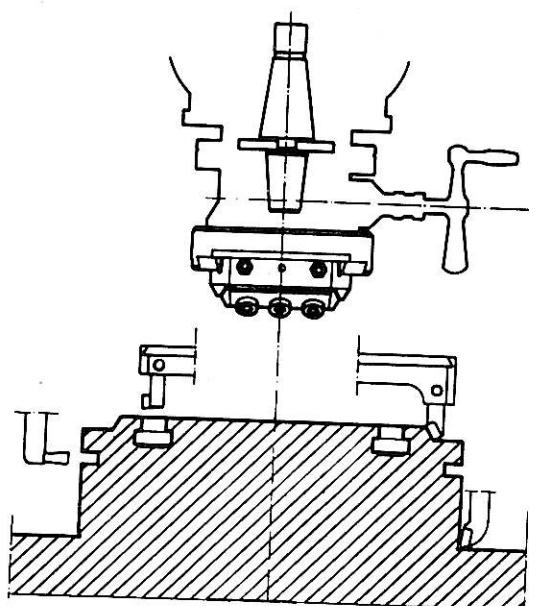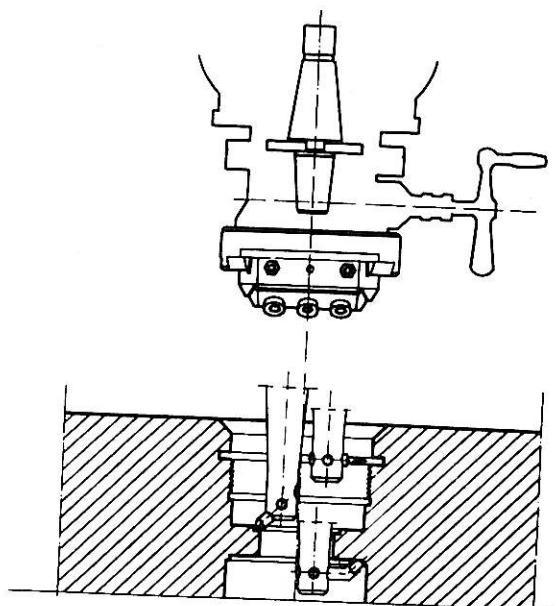

- Alesature cilindriche e coniche
- Smussature
- Filettature
- Esecuzione gole interne
- Spallamenti

- Sfacciature
- Torniture cilindriche e coniche
- Esecuzione gole esterne
- Esecuzione cave a T

La sequenza operativa della testa D'Andrea è la seguente:

- Avvicinamento a mano dell'utensile al pezzo da lavorare
- Innesto istantaneo degli avanzamenti automatici
- Disinnesto dell'avanzamento automatico nella posizione voluta, sia a mano che mediante i fermi di posizione
- Ottenimento della quota esatta con comando a mano, sotto controllo visivo continuo del nonio centesimale
- Ritorno rapido della slitta portautensili per l'inizio della passata successiva

FUNZIONAMENTO ED USO

(Vedi tavola principali componenti ed organi di comando)

SPOSTAMENTO RADIALE DELL'UTENSILE

Lo spostamento radiale dell'utensile si puo' effettuare in due maniere:

A MANO - Dopo aver accertato che la levetta innesto avanzamenti automatici 4 sia disinnestata (posizione verticale), azionare la manovella 16, sia a macchina ferma che A MACCHINA IN MOTO.

Lo spostamento radiale dell'utensile puo' avvenire verso il centro o verso l'esterno, a seconda che si giri la manovella verso destra o verso sinistra.

Ad ogni giro di manovella corrisponde un avanzamento di 0,5 mm.

Il nonio centesimale 6 ed il nonio millimetrico 7 permettono di controllare esattamente lo spostamento dell'utensile.

AUTOMATICAMENTE - Gli avanzamenti automatici si innestano azionando la levetta 4:

verso sinistra	Marcia veloce
verso destra	Marcia lenta

Gli avanzamenti si disinnestano automaticamente quando i due fermi di posizione 1 entrano in contatto con il pulsante 3.

Una frizione di sicurezza preserva gli avanzamenti automatici in caso di sovraccarico.

Il passaggio dalla marcia veloce a quella lenta e viceversa ed il passaggio dalla marcia automatica al comando manuale per l'ottenimento della quota esatta possono esser effettuati

A MACCHINA IN MOTO

INNESTO RITORNO RAPIDO

Dopo aver disinnestato la levetta innesto avanzamenti automatici 4, premere verso l'interno la leva 2 per innestare il ritorno rapido della slitta portautensili.

In caso di mancato disinnesto degli avanzamenti automatici (levetta 4 in posizione verticale), e' impossibile innestare il ritorno rapido.

ALESATURE CONICHE

Per eseguire alesature coniche occorre combinare l'avanzamento radiale della testa con l'avanzamento assiale della macchina.


I valori degli avanzamenti assiali per giro della macchina da utilizzare sono indicati nella tabella 6800, a fianco dell'angolo prescelto e sotto l'avanzamento automatico della testa.

N.B. I valori degli avanzamenti assiali indicati nella tabella 6800 sono teorici e non sono sempre disponibili sulla macchina. Occorre quindi utilizzare l'avanzamento assiale disponibile più vicino a quello teorico. Ciò comporta naturalmente un leggero scarto angolare.

Se i valori degli avanzamenti assiali della macchina sono espressi in mm/min. anziché in min/giro, per calcolare l'avanzamento per giro del mandrino occorre applicare la formula seguente:


$$\frac{\text{AVANZAMENTO ASSIALE IN MM/MIN.}}{\text{NUMERO GIRI MANDRINO AL MIN.}} = \text{AVANZAMENTO PER GIRO MANDRINO}$$

	TS-1-2-3		TS-4-5			TS-1-2-3		TS-4-5			TS-1-2-3		TS-4-5			TS-1-2-3		TS-4-5			TS-1-2-3		TS-4-5											
	0,05	0,15	0,062	0,186		0,05	0,15	0,062	0,186		0,05	0,15	0,062	0,186		0,05	0,15	0,062	0,186		0,05	0,15	0,062	0,186	0,05	0,15	0,062	0,186						
	30'	11,480	35,600	14,214	42,640	30°	30'	0,183	0,550	0,227	0,682	60°	30'	0,085	0,257	0,106	0,319	90°	30'	0,050	0,149	0,061	0,184	120°	30'	0,029	0,086	0,035	0,106	150°	30'	0,013	0,039	0,016
1°	5,740	17,800	7,107	21,320	31°	30'	0,180	0,541	0,224	0,671	61°	30'	0,085	0,255	0,105	0,316	91°	30'	0,049	0,147	0,061	0,183	121°	30'	0,028	0,085	0,035	0,105	151°	30'	0,013	0,039	0,016	0,049
1°	3,870	11,640	4,735	14,200	31°	30'	0,177	0,532	0,220	0,660	61°	30'	0,084	0,252	0,104	0,313	91°	30'	0,049	0,146	0,060	0,181	121°	30'	0,028	0,084	0,035	0,104	151°	30'	0,013	0,039	0,016	0,048
2°	2,870	8,600	3,553	10,650	32°	30'	0,174	0,523	0,216	0,649	62°	30'	0,083	0,250	0,103	0,310	92°	30'	0,049	0,145	0,060	0,180	122°	30'	0,028	0,083	0,034	0,103	152°	30'	0,012	0,037	0,015	0,046
2°	2,307	6,920	2,845	8,540	32°	30'	0,171	0,515	0,212	0,638	62°	30'	0,082	0,247	0,102	0,307	92°	30'	0,048	0,144	0,059	0,178	122°	30'	0,027	0,082	0,034	0,102	152°	30'	0,012	0,037	0,016	0,047
3°	1,910	5,730	2,365	7,100	33°	30'	0,169	0,507	0,209	0,628	63°	30'	0,081	0,245	0,101	0,304	93°	30'	0,048	0,142	0,059	0,176	123°	30'	0,027	0,081	0,034	0,101	153°	30'	0,012	0,037	0,015	0,045
3°	1,640	4,920	2,030	6,090	33°	30'	0,166	0,499	0,206	0,618	63°	30'	0,080	0,242	0,100	0,301	93°	30'	0,047	0,141	0,058	0,174	123°	30'	0,027	0,081	0,033	0,100	153°	30'	0,012	0,037	0,015	0,045
4°	1,434	4,300	1,797	5,392	34°	30'	0,164	0,492	0,203	0,610	64°	30'	0,080	0,240	0,099	0,298	94°	30'	0,047	0,140	0,058	0,173	124°	30'	0,027	0,080	0,033	0,099	154°	30'	0,012	0,037	0,015	0,044
4°	1,274	3,820	1,580	4,740	34°	30'	0,161	0,484	0,201	0,602	64°	30'	0,079	0,237	0,098	0,295	94°	30'	0,046	0,139	0,057	0,171	124°	30'	0,026	0,079	0,033	0,098	154°	30'	0,011	0,034	0,014	0,042
5°	1,146	3,440	1,421	4,264	35°	30'	0,159	0,476	0,197	0,592	65°	30'	0,078	0,235	0,097	0,292	95°	30'	0,046	0,138	0,057	0,170	125°	30'	0,026	0,078	0,032	0,097	155°	30'	0,011	0,033	0,014	0,041
5°	1,040	3,120	1,292	3,875	35°	30'	0,157	0,470	0,194	0,582	65°	30'	0,077	0,233	0,096	0,289	95°	30'	0,046	0,137	0,056	0,169	125°	30'	0,026	0,077	0,032	0,096	155°	30'	0,011	0,033	0,014	0,041
6°	955	2,865	1,185	3,560	36°	30'	0,154	0,464	0,191	0,572	66°	30'	0,077	0,231	0,095	0,286	96°	30'	0,045	0,136	0,056	0,168	126°	30'	0,025	0,076	0,032	0,095	156°	30'	0,011	0,032	0,013	0,040
7°	818	2,455	1,028	3,085	37°	30'	0,149	0,448	0,185	0,556	67°	30'	0,075	0,226	0,094	0,281	97°	30'	0,045	0,135	0,055	0,166	126°	30'	0,025	0,075	0,031	0,094	156°	30'	0,010	0,031	0,013	0,039
7°	764	2,290	948	2,843	37°	30'	0,147	0,442	0,183	0,548	67°	30'	0,074	0,224	0,093	0,278	97°	30'	0,044	0,133	0,055	0,165	127°	30'	0,025	0,074	0,031	0,093	157°	30'	0,010	0,030	0,013	0,038
8°	715	2,145	887	2,660	38°	30'	0,145	0,436	0,180	0,540	68°	30'	0,074	0,222	0,092	0,276	98°	30'	0,043	0,130	0,054	0,162	128°	30'	0,024	0,073	0,030	0,091	158°	30'	0,010	0,029	0,012	0,036
8°	674	2,020	837	2,510	38°	30'	0,143	0,430	0,178	0,533	68°	30'	0,073	0,220	0,091	0,273	98°	30'	0,043	0,129	0,053	0,160	128°	30'	0,024	0,072	0,030	0,090	158°	30'	0,009	0,028	0,012	0,037
9°	636	1,907	788	2,365	39°	30'	0,141	0,424	0,175	0,525	69°	30'	0,072	0,218	0,090	0,271	99°	30'	0,043	0,128	0,053	0,159	129°	30'	0,024	0,071	0,030	0,089	159°	30'	0,009	0,028	0,011	0,034
9°	604	1,810	747	2,240	39°	30'	0,139	0,418	0,173	0,518	69°	30'	0,072	0,216	0,089	0,268	99°	30'	0,042	0,127	0,052	0,157	129°	30'	0,024	0,071	0,029	0,088	159°	30'	0,009	0,027	0,011	0,034
10°	572	1,715	709	2,127	40°	30'	0,137	0,412	0,170	0,511	70°	30'	0,071	0,214	0,089	0,266	100°	30'	0,042	0,126	0,052													

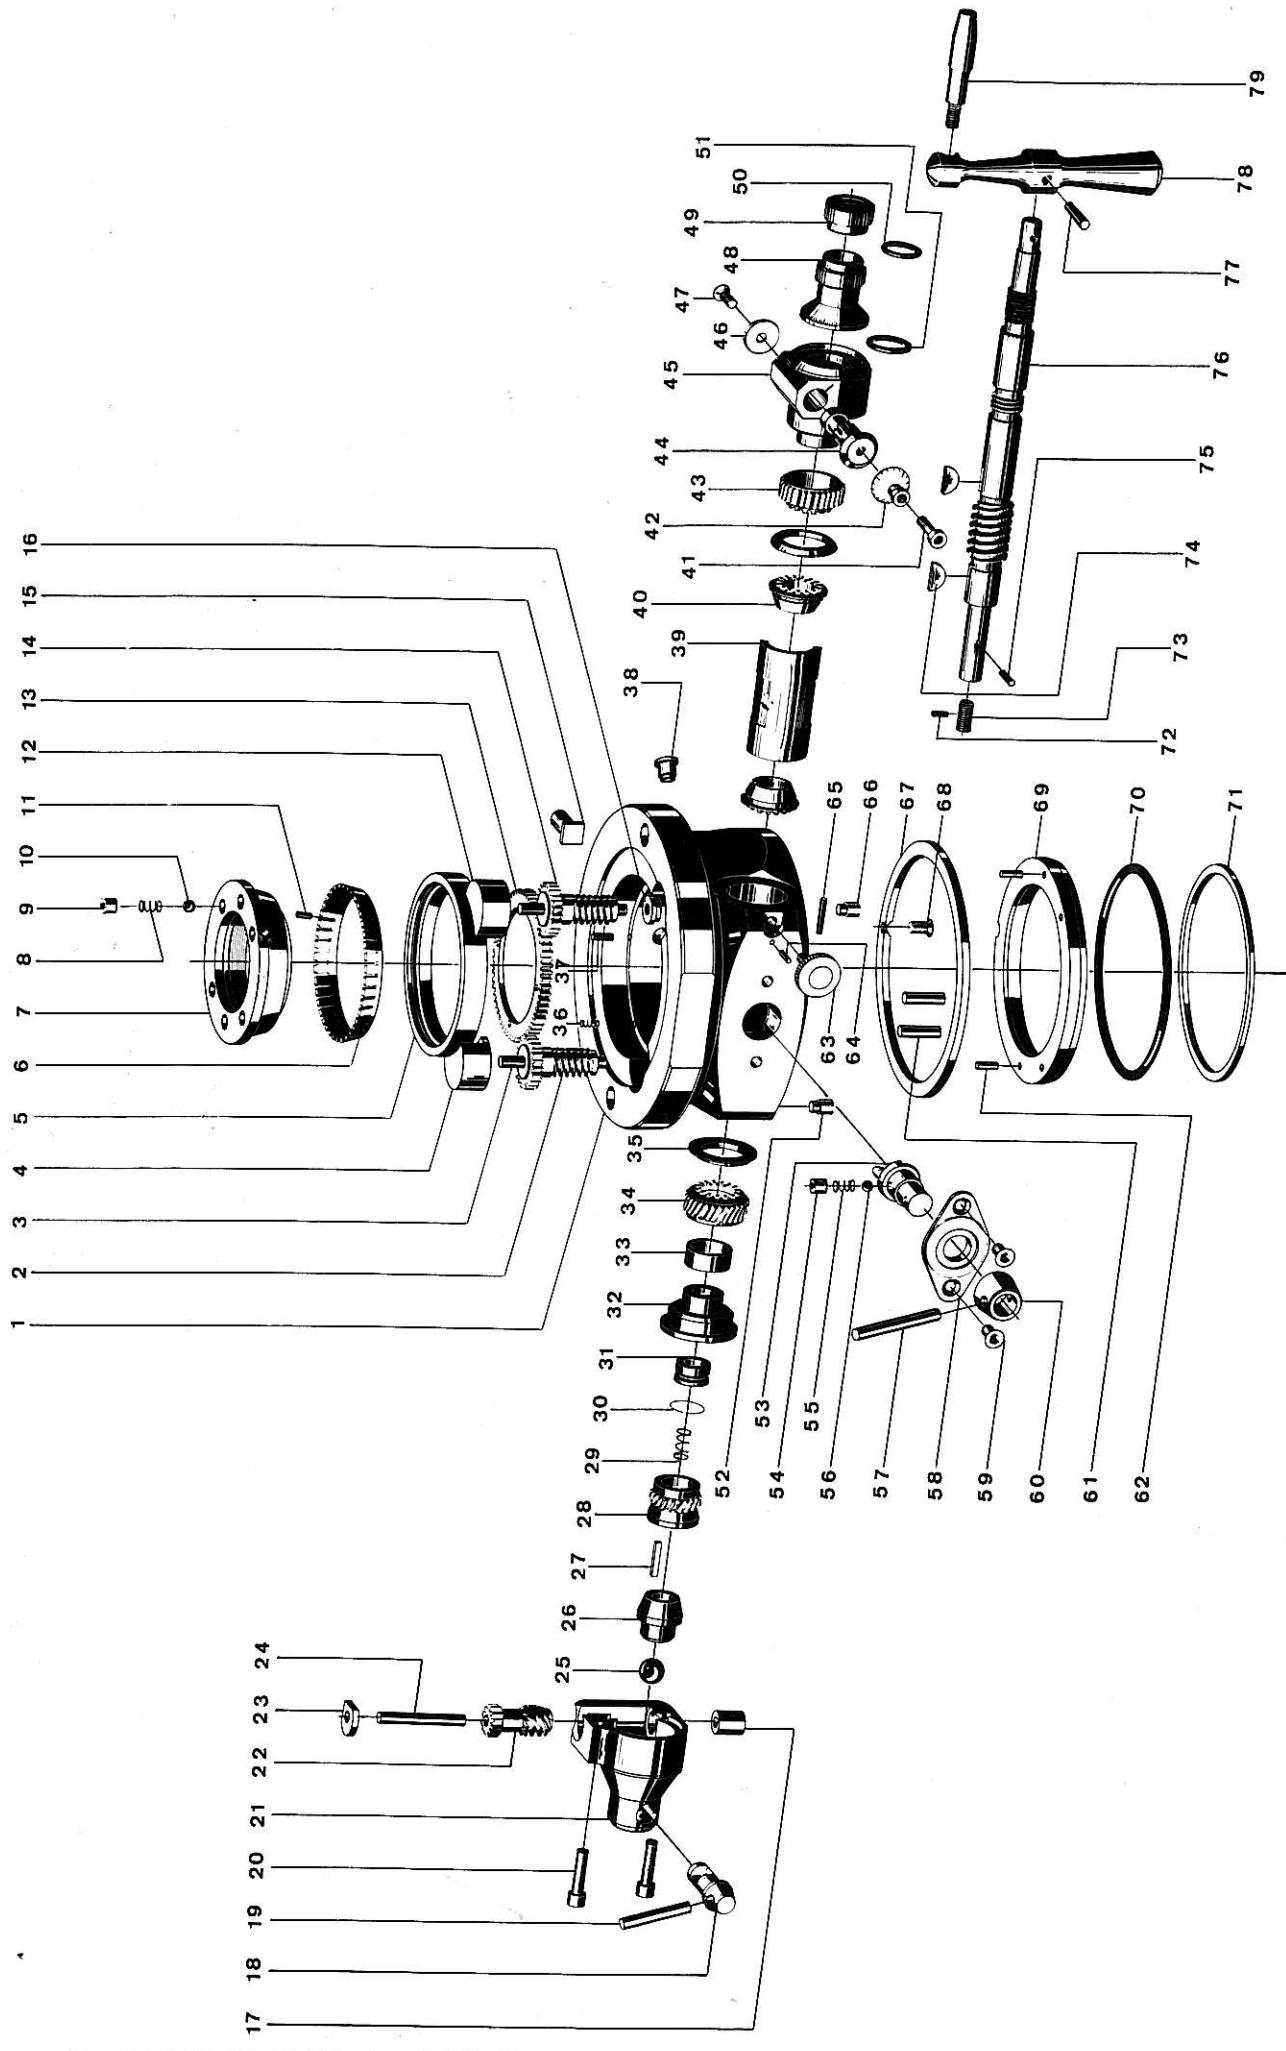

Alla C.2.

Sig. MORELLI


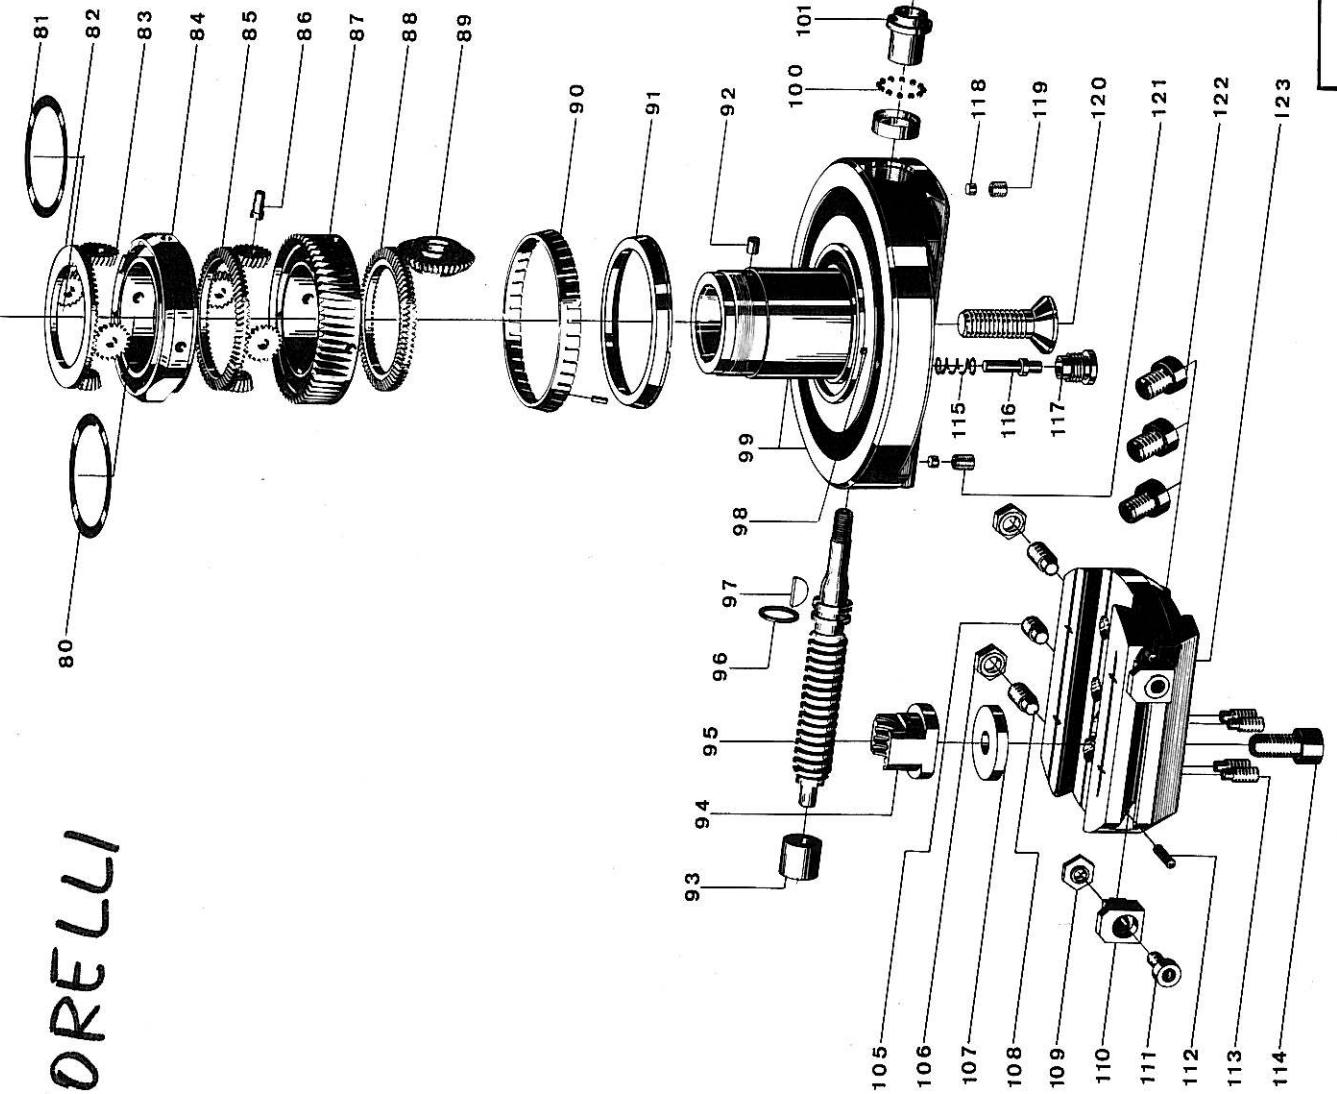



D'ANDREA

MILANO ITALY

LEI D'ANDREA 6600


All. C.2.
Sig.
BONANCI

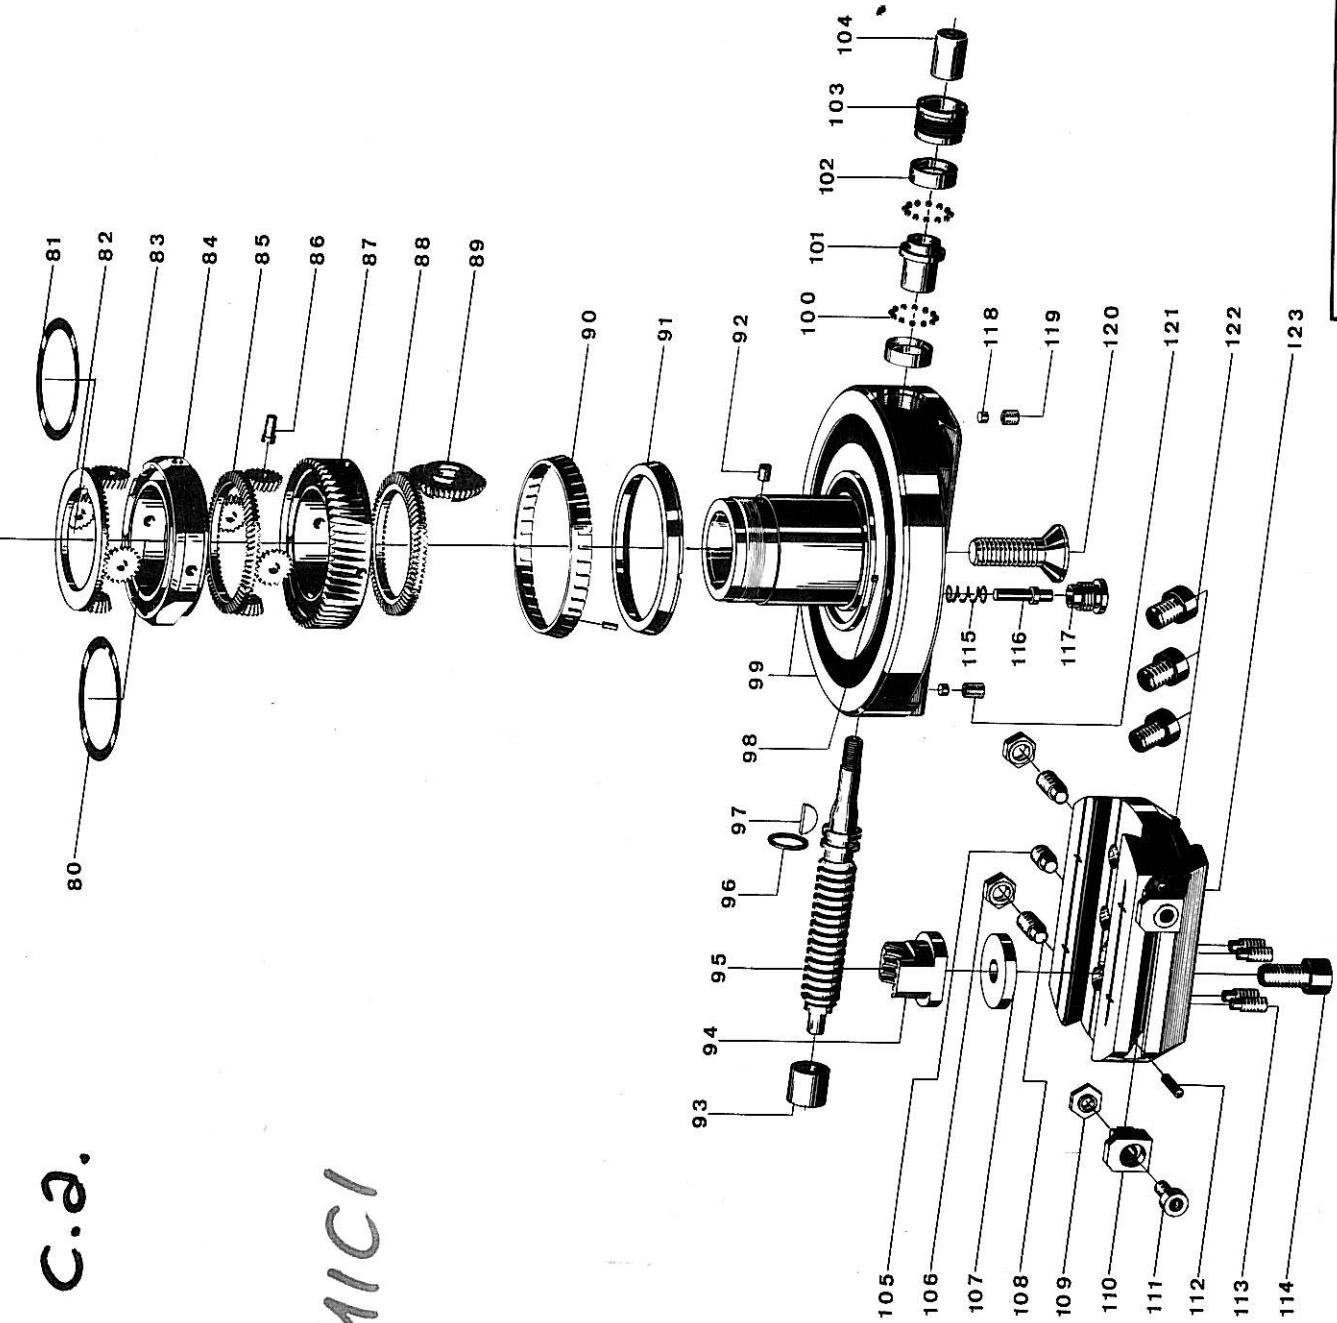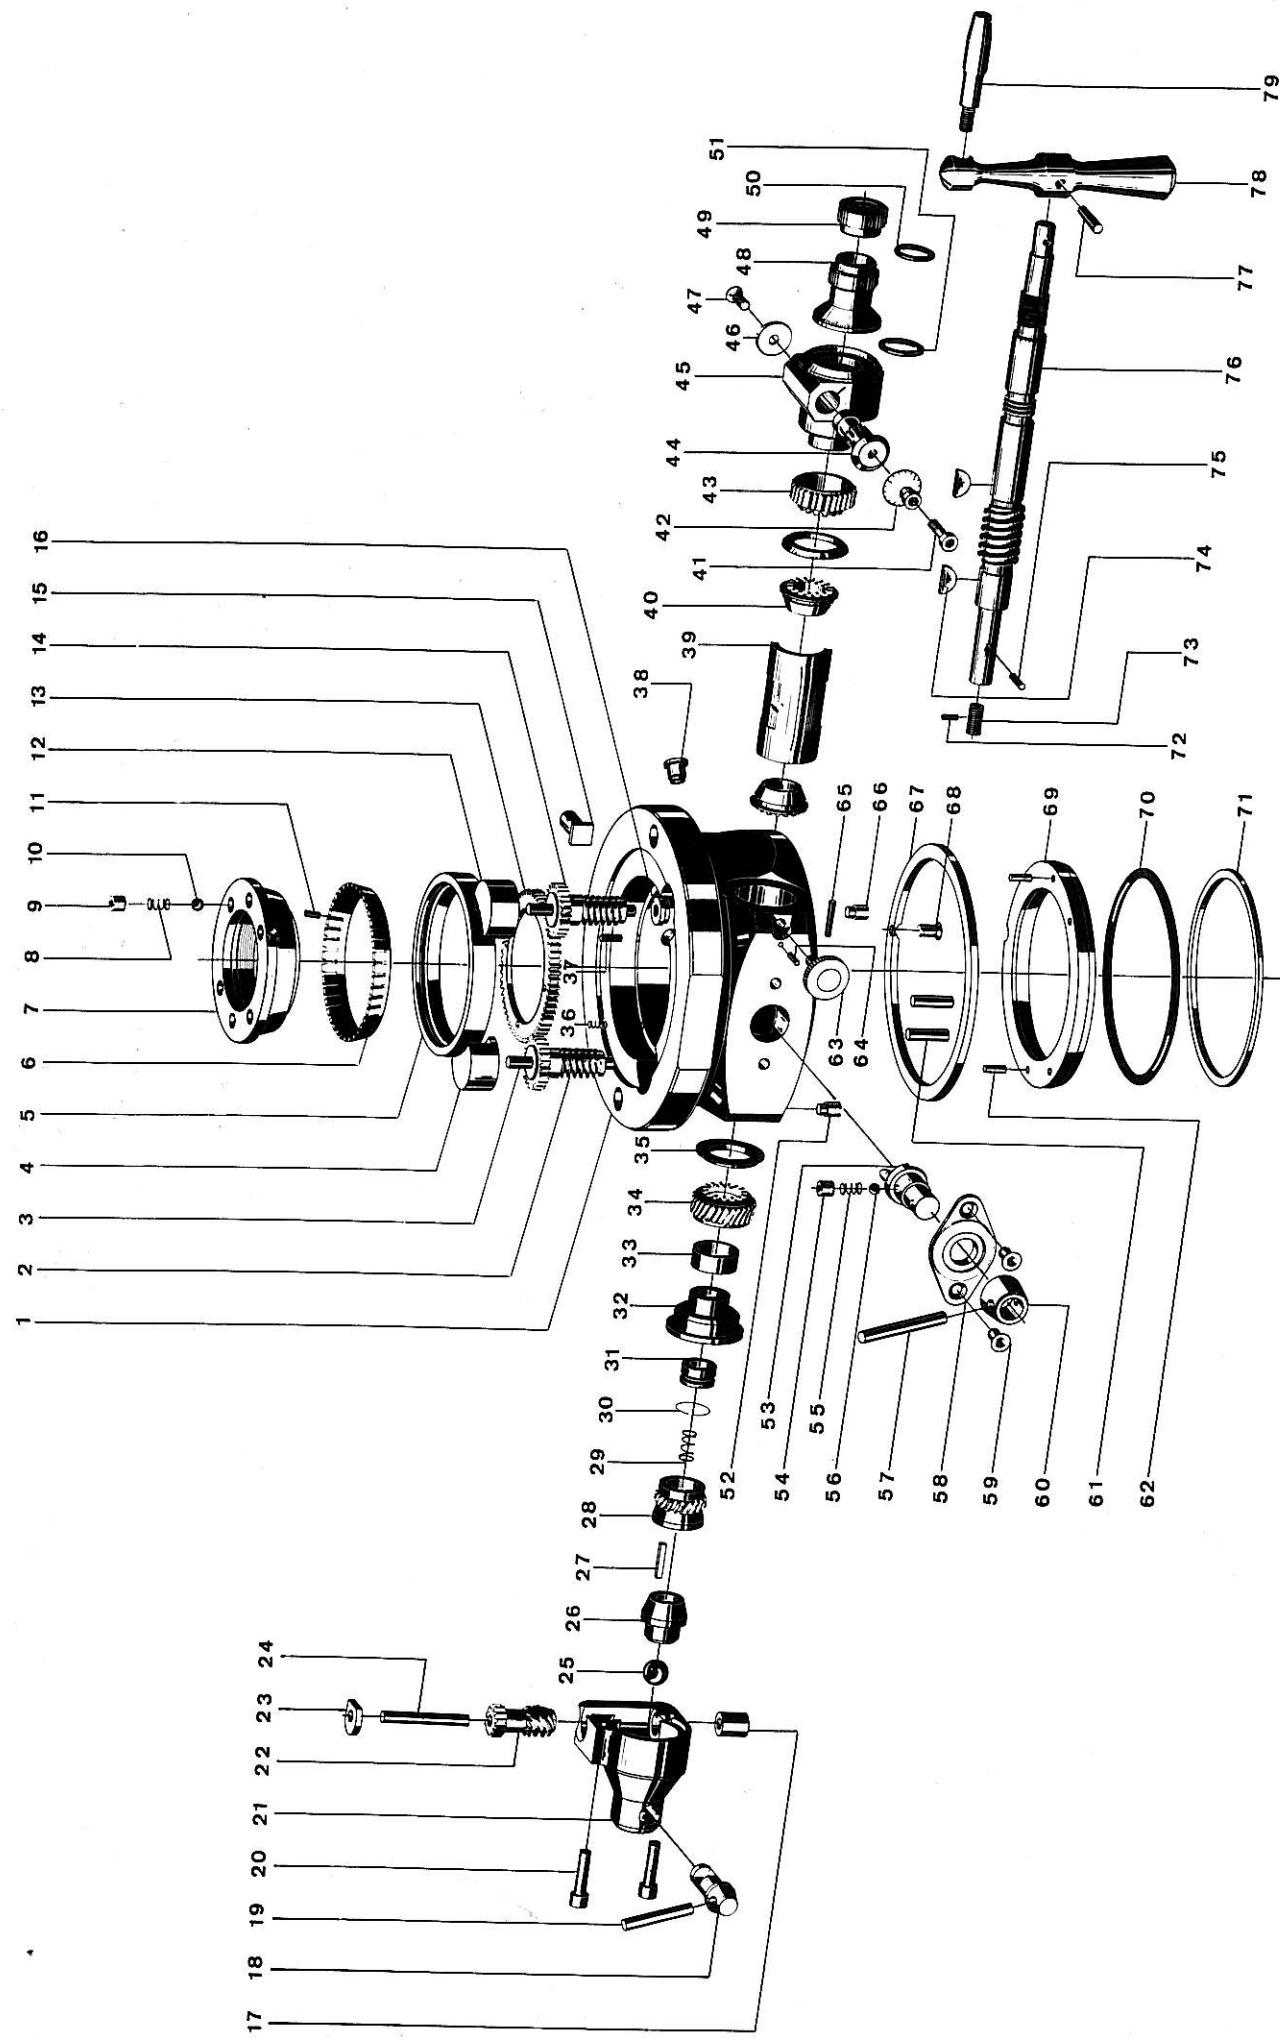

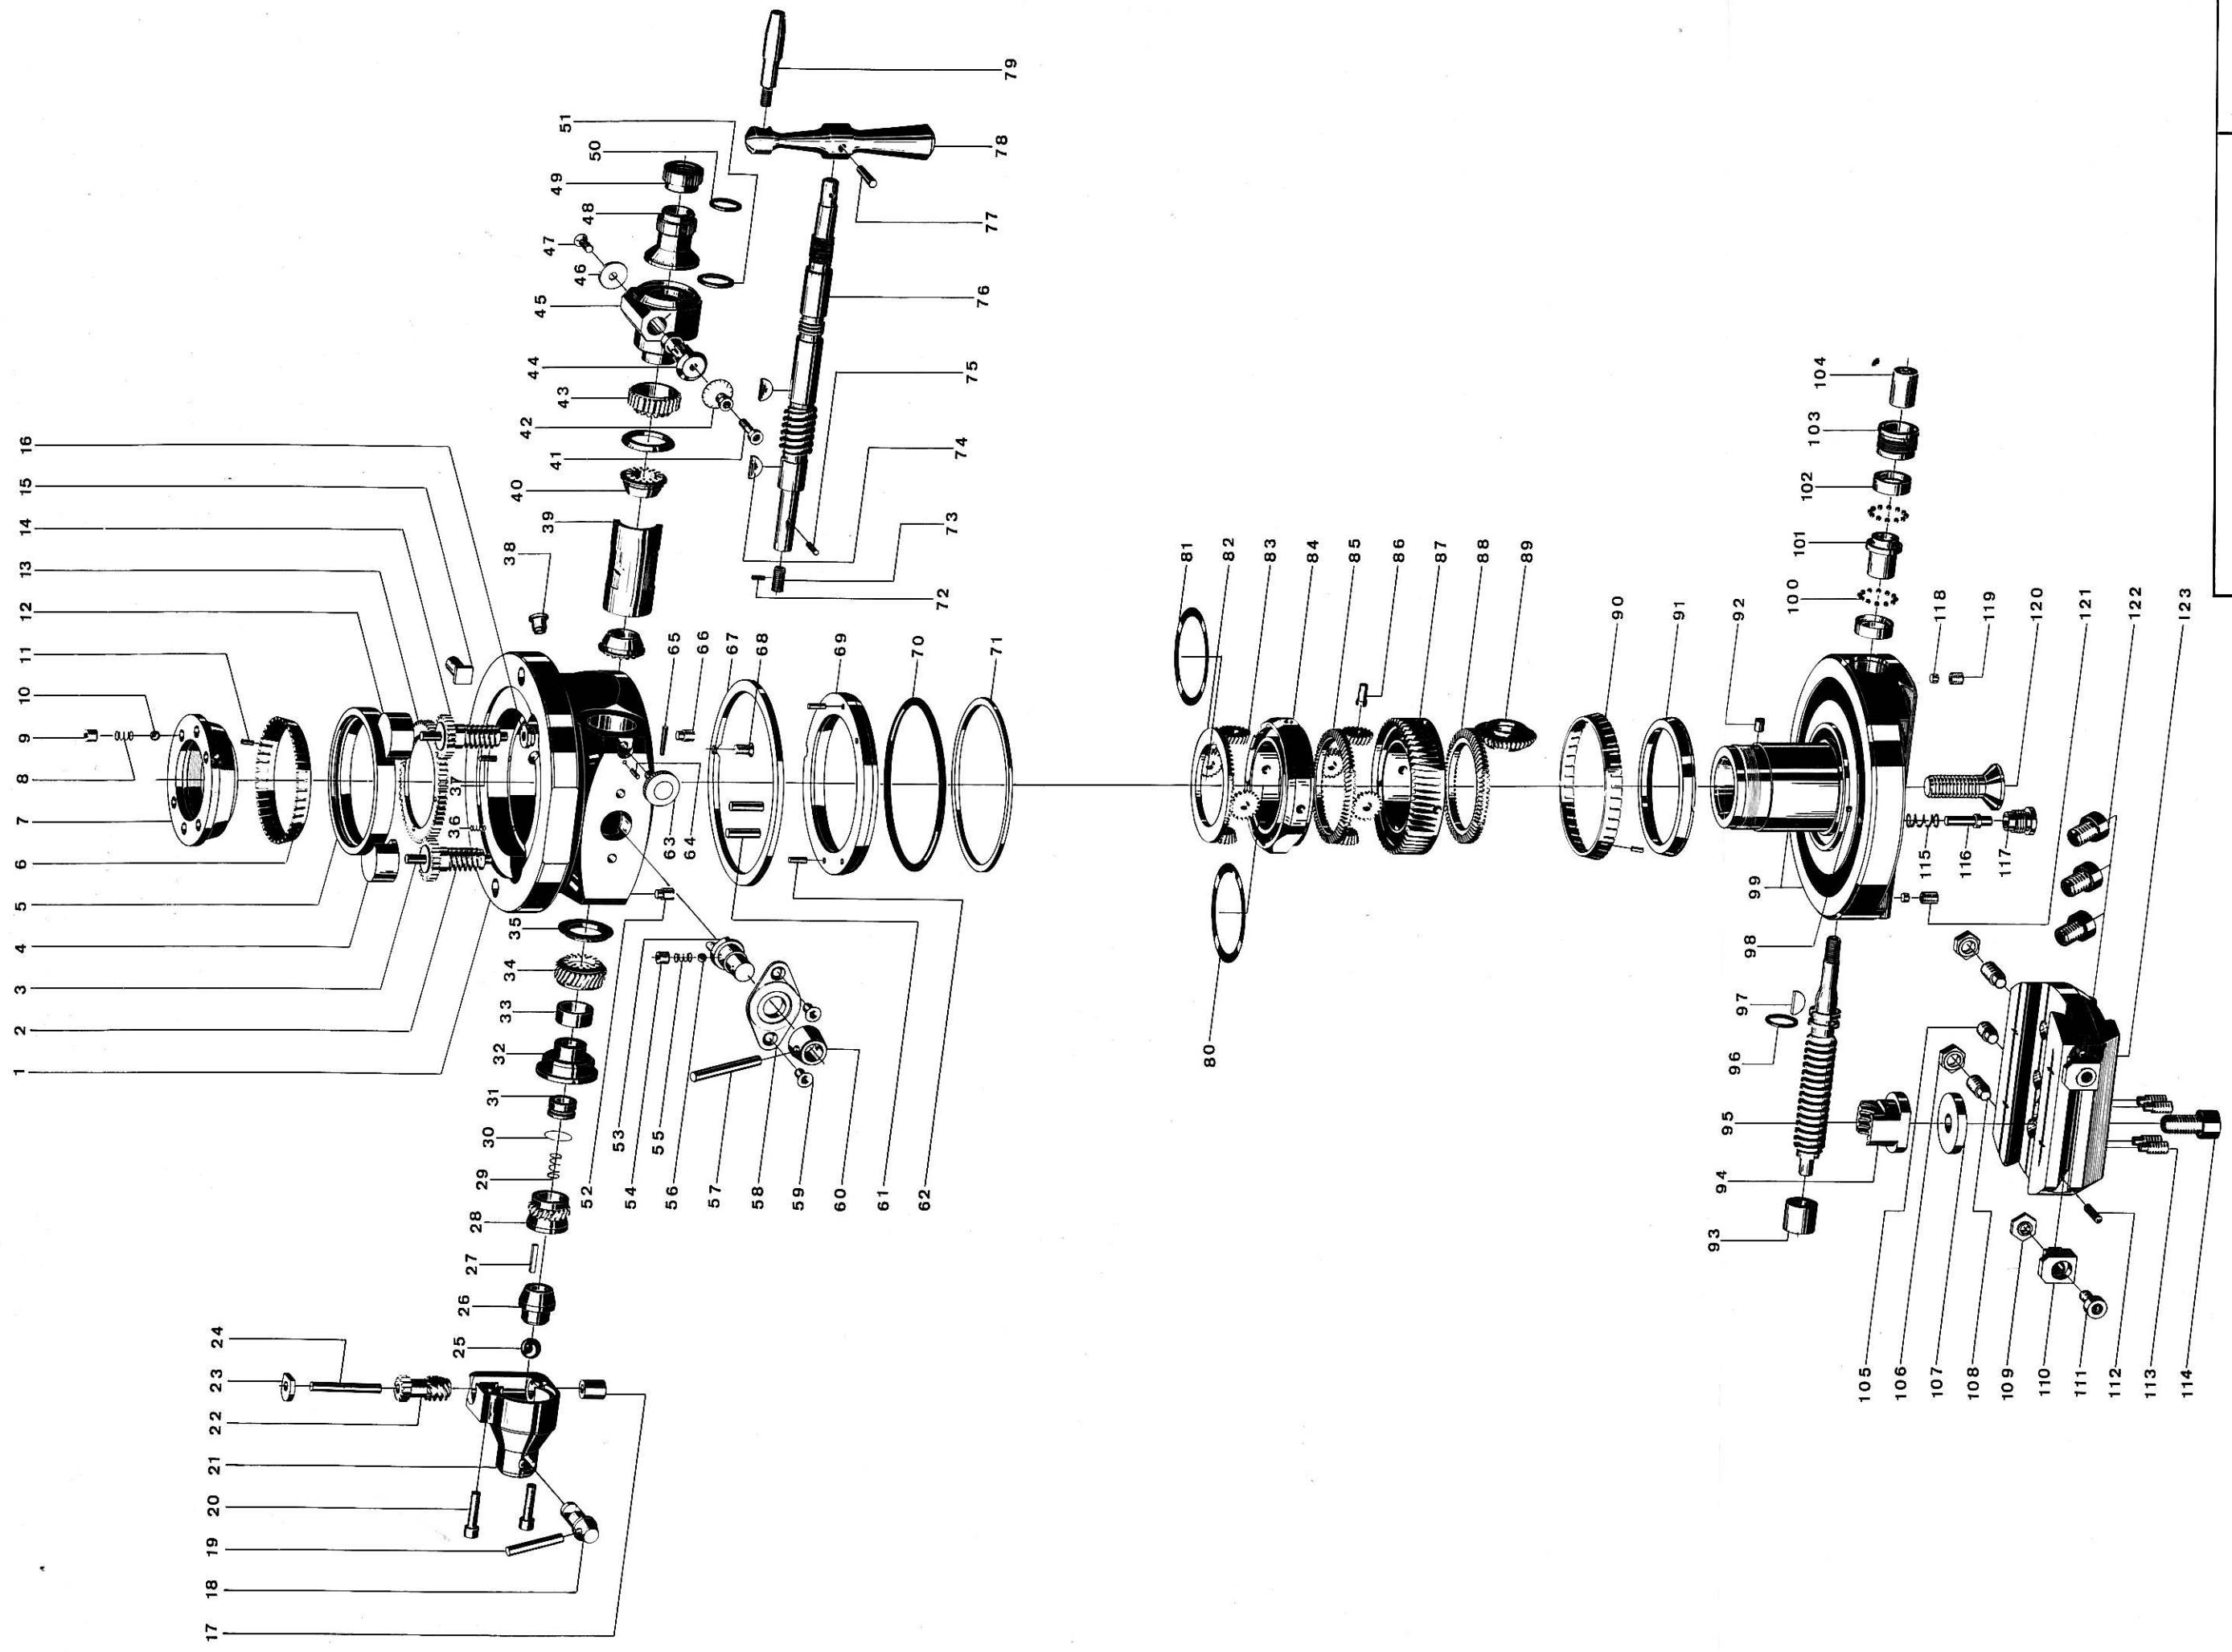

D'ANDREA 6600
MILANO ITALY

EXTRA

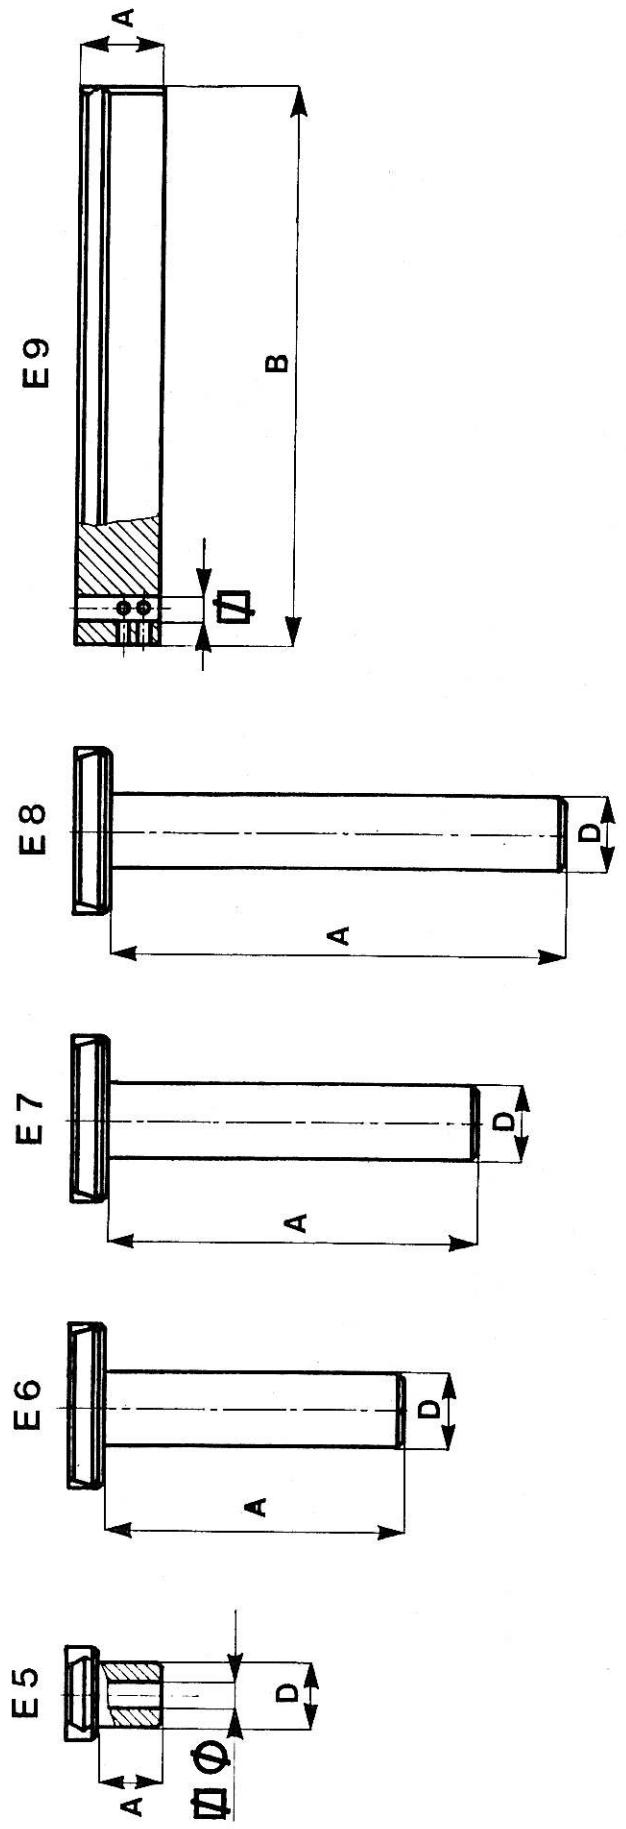

TS - 1

TS - 2/3

TS - 4/5


	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9
A	28	100	130	160	28	34	160	200	250	38	37	250	300	400	48
mm	1 7/64	3 15/16	5 1/8	6 5/16	1 7/64	1 11/32	6 5/16	7 7/8	9 27/32	1 1/2	1 15/32	9 27/32	11 13/16	15 3/4	1 57/64
inch															500
B												300			
mm	28	30	30	30		34	40	40	40			11 13/16			
inch	1 7/64	1 3/16	1 3/16	1 3/16		1 11/32	1 37/64	1 37/64	1 37/64			45	50	50	50
D												1 25/32	1 31/32	1 31/32	1 31/32
mm	10					12						16			
inch	25/64					31/64						41/64			
Ø												13	16		
mm	10					10	13					33/64	41/64		
inch	25/64					25/64	33/64					33/64	41/64		

D'ANDREA MILANO - ITALY


M

7003

ESEMPI DI RAZIONALI APPLICAZIONI DELLE TESTE D'ANDREA
PER L'OTTENIMENTO DELLE MIGLIORI PRESTAZIONI

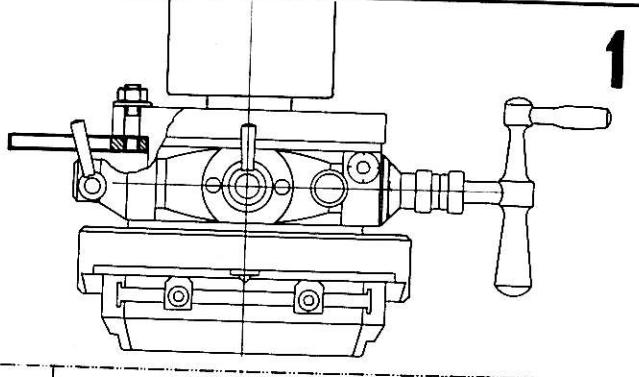


1

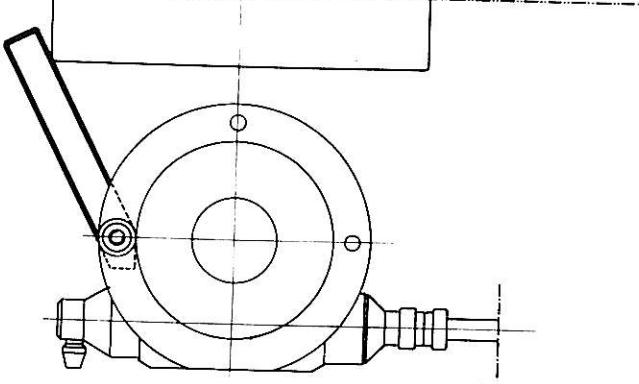


APPLICAZIONE SEMPLICE
mediante asta di ritegno

Sistema usato per l'applicazione delle altre teste convenzionali

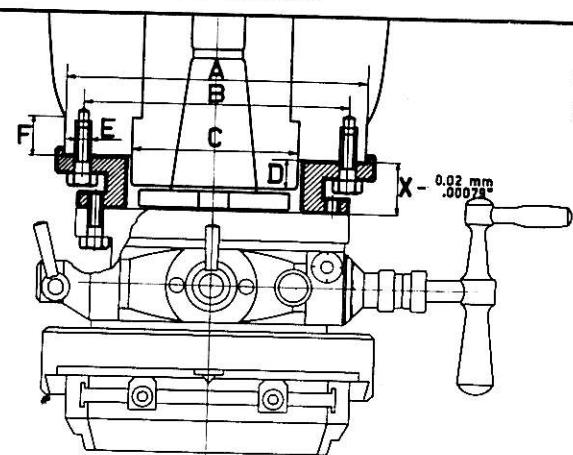


2

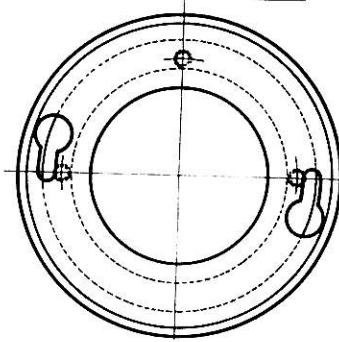


APPLICAZIONE RIGIDA
mediante dispositivo di bloccaggio
alla flangia avente fori filettati E

Consente il massimo sfruttamento della testa

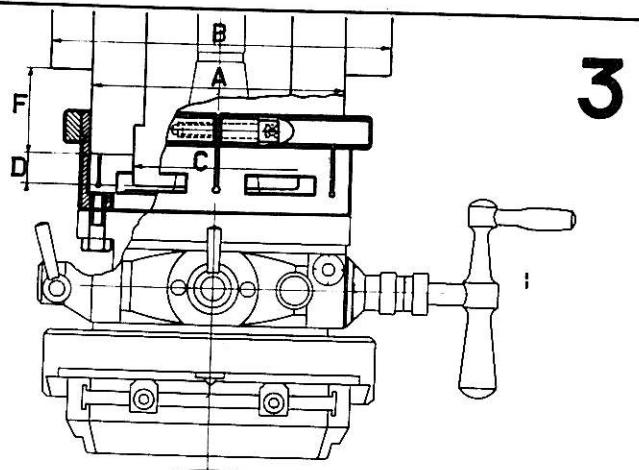


3

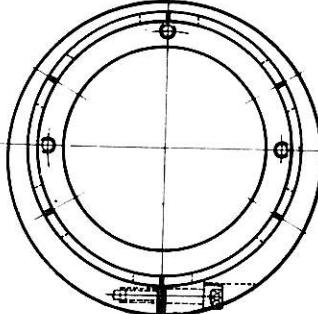


APPLICAZIONE RAPIDA

mediante dispositivo di bloccaggio al canotto del
mandrino, in assenza di fori filettati nella flangia

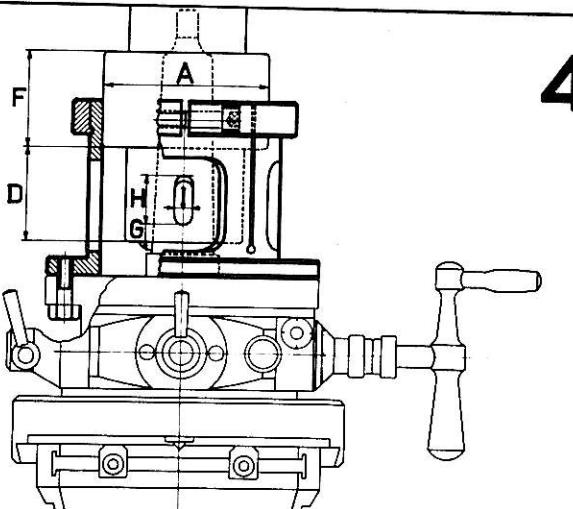

4

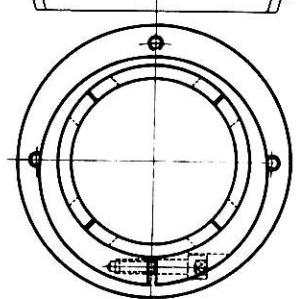

APPLICAZIONE RAPIDA

Idem come alla figura 3
Per trapani e macchine similari

I suddetti dispositivi possono essere costruiti dal Cliente o forniti da noi.
Nel secondo caso occorre ci siano preciseate le esatte quote re-
lative alle lettere figuranti sul disegno del dispositivo prescelto.

D A T I T E C N I C I


La testa D'ANDREA viene costruita in cinque modelli aventi i seguenti dati tecnici:

	100	120	140	160	220
	TS 1	TS 2	TS 3	TS 4	TS 5
Max.diametro lavorabile					
con portautensili di dotazione mm	200	300	400	500	600
con portautensili prolungati mm	250	400	500	800	1000
Corsa radiale della slitta mm	35	45	64	85	112
Avanzamento automatico (per giro)					
marcia lenta mm	0,05	0,05	0,05	0,062	0,062
marcia veloce mm	0,15	0,15	0,15	0,186	0,186
Avanzamento a mano					
nonio millimetrico	1 divisione = 1 mm sul diametro				
nonio centesimale	1 divisione = 0,01 mm sul diametro				
Ritorno rapido slitta portautensili					
Diametro corpo rotante mm	105	145	176	195	246
Altezza testa					
(senza codolo e portautensili) mm	100	127	130	165	165
Peso netto					
(senza codolo e portautensili) kg	5	11	16	26	32
Max. velocita' di rotazione giri/min	1000	800	800	600	600
Max. potenza del motore HP	4	8	8	30	30
Codoli di dotazione					
(uno a scelta)	CM 3,4 ISO 30 R 8	CM 4,5 ISO 40 ISO 50	CM 4,5 ISO 40 ISO 50	CM 5,6 ISO 40 ISO 50	CM 5,6 ISO 40 ISO 50


A richiesta vengono forniti:

- Codoli standard supplementari
- Codoli speciali anche su disegno del cliente
- Portautensili prolungati per grandi diametri
- Portautensili speciali


TS-4 = NC 221 + 120 soniche 4/63

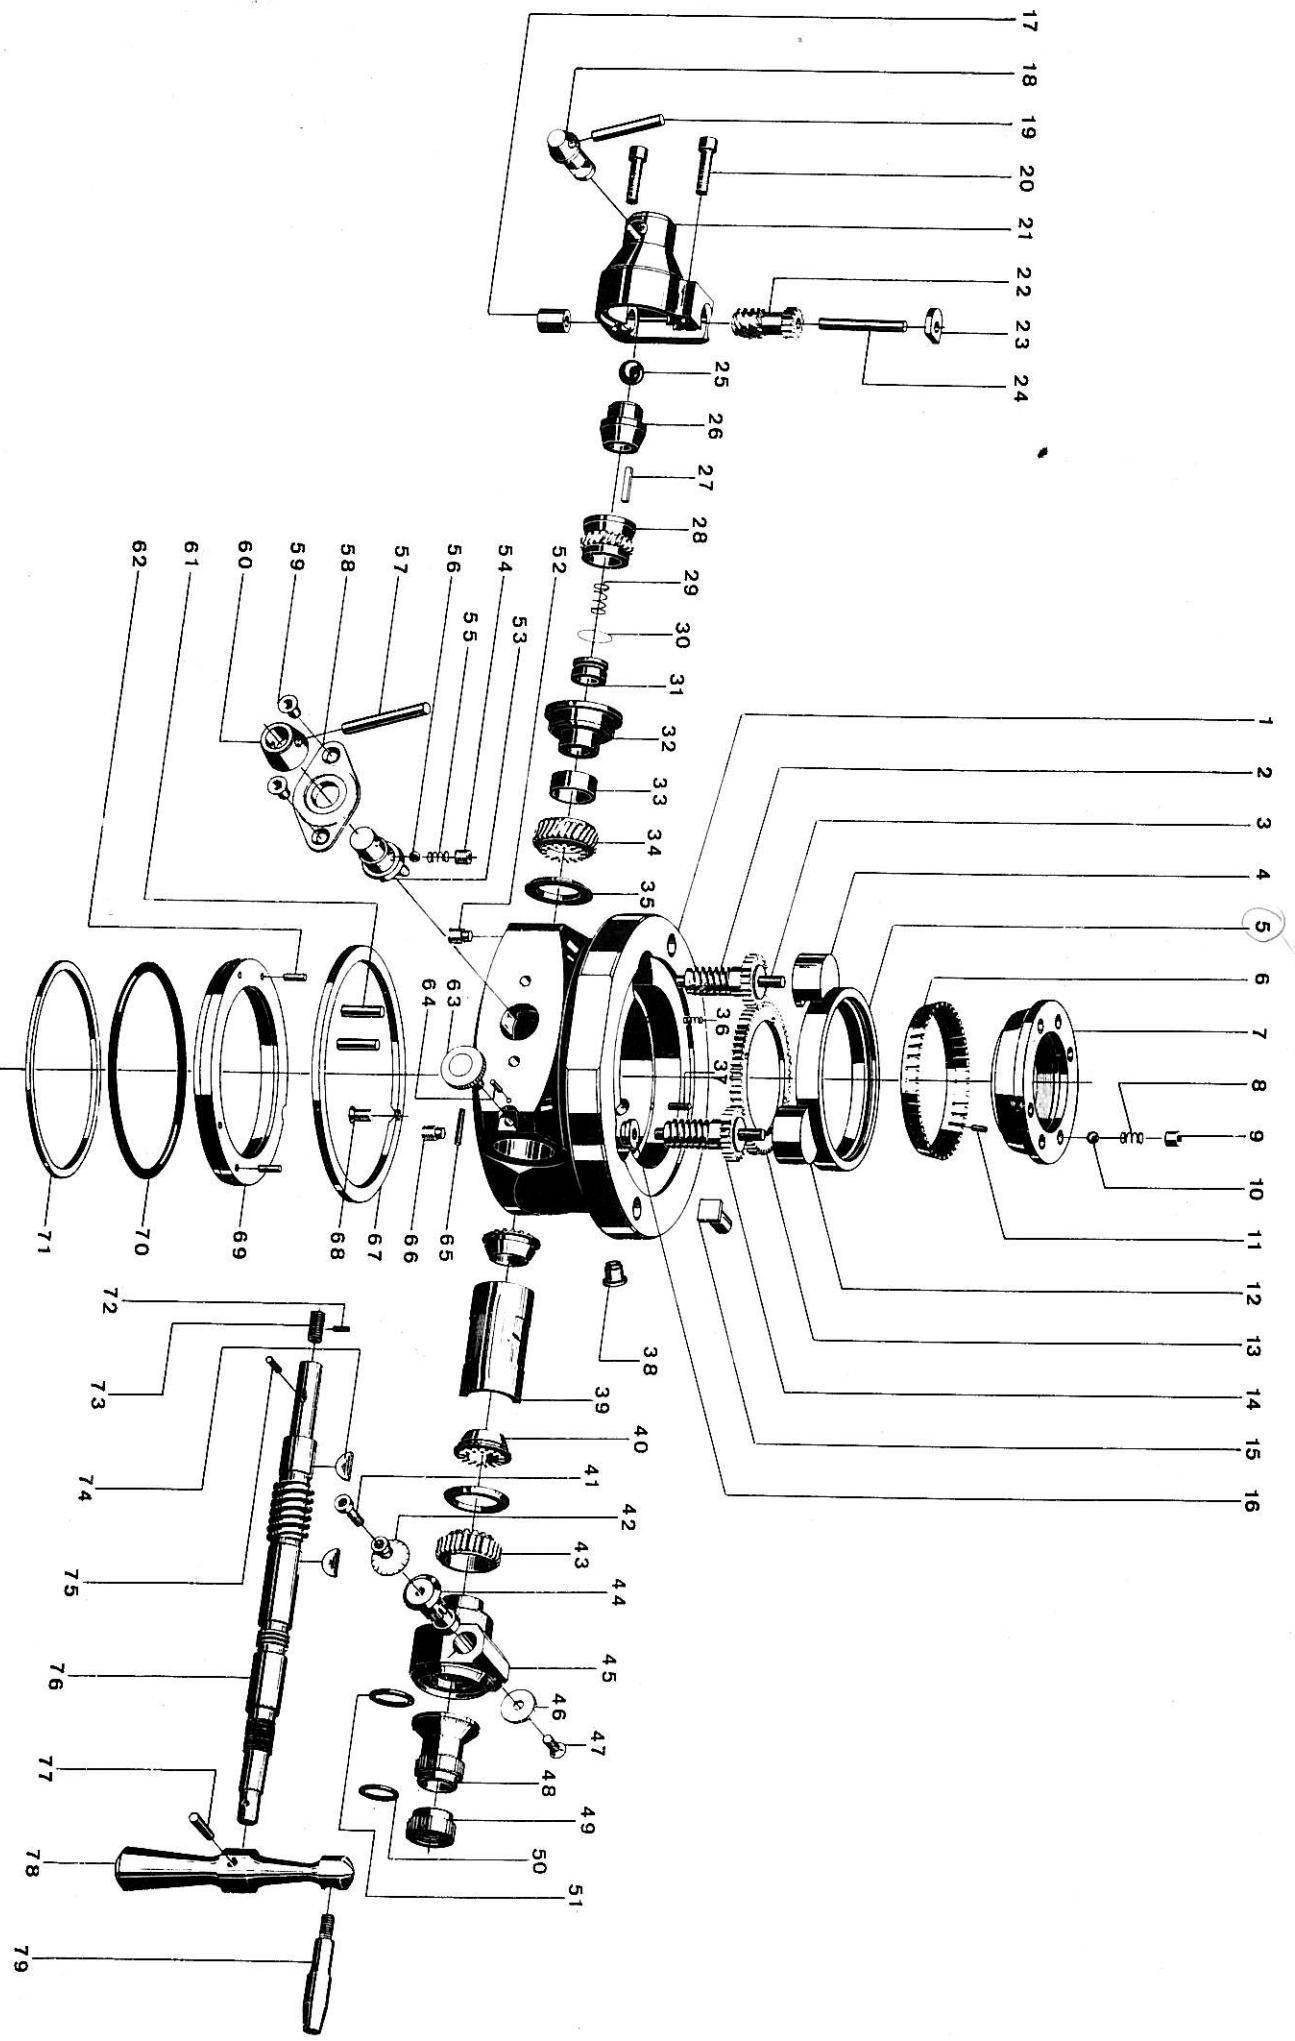

Gruppo differenziale TA
3 sottili
Si può misurare 1 o 3
e 1 o 4

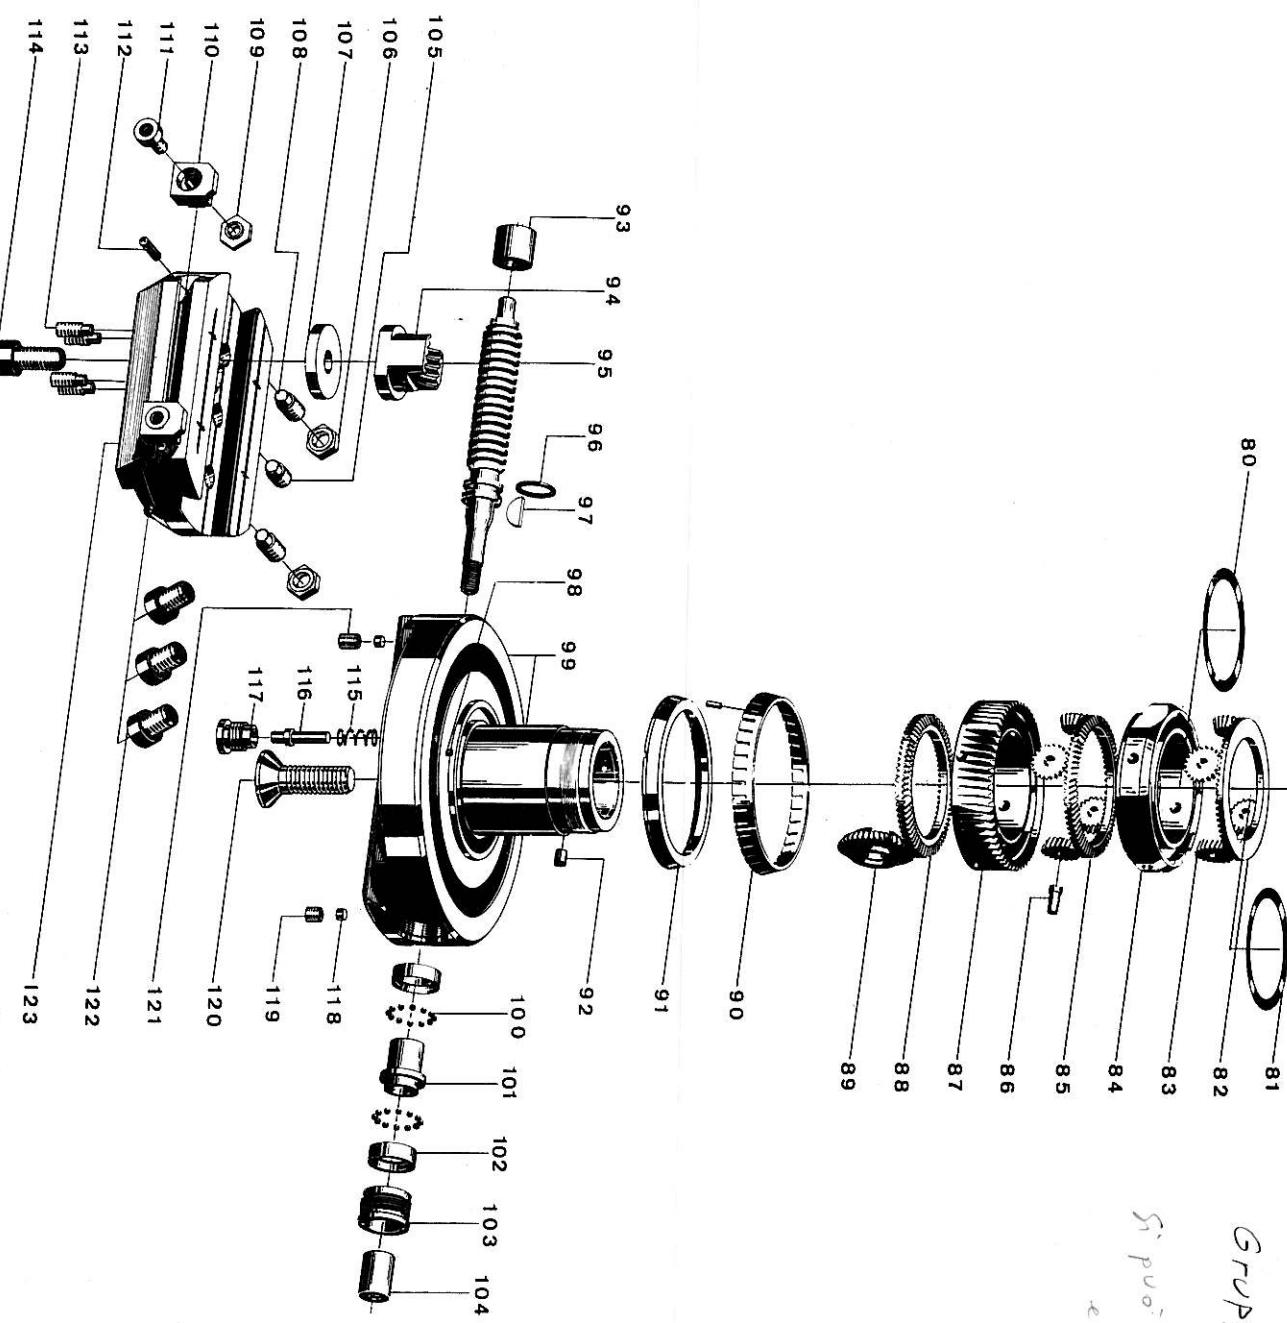

STANDARD

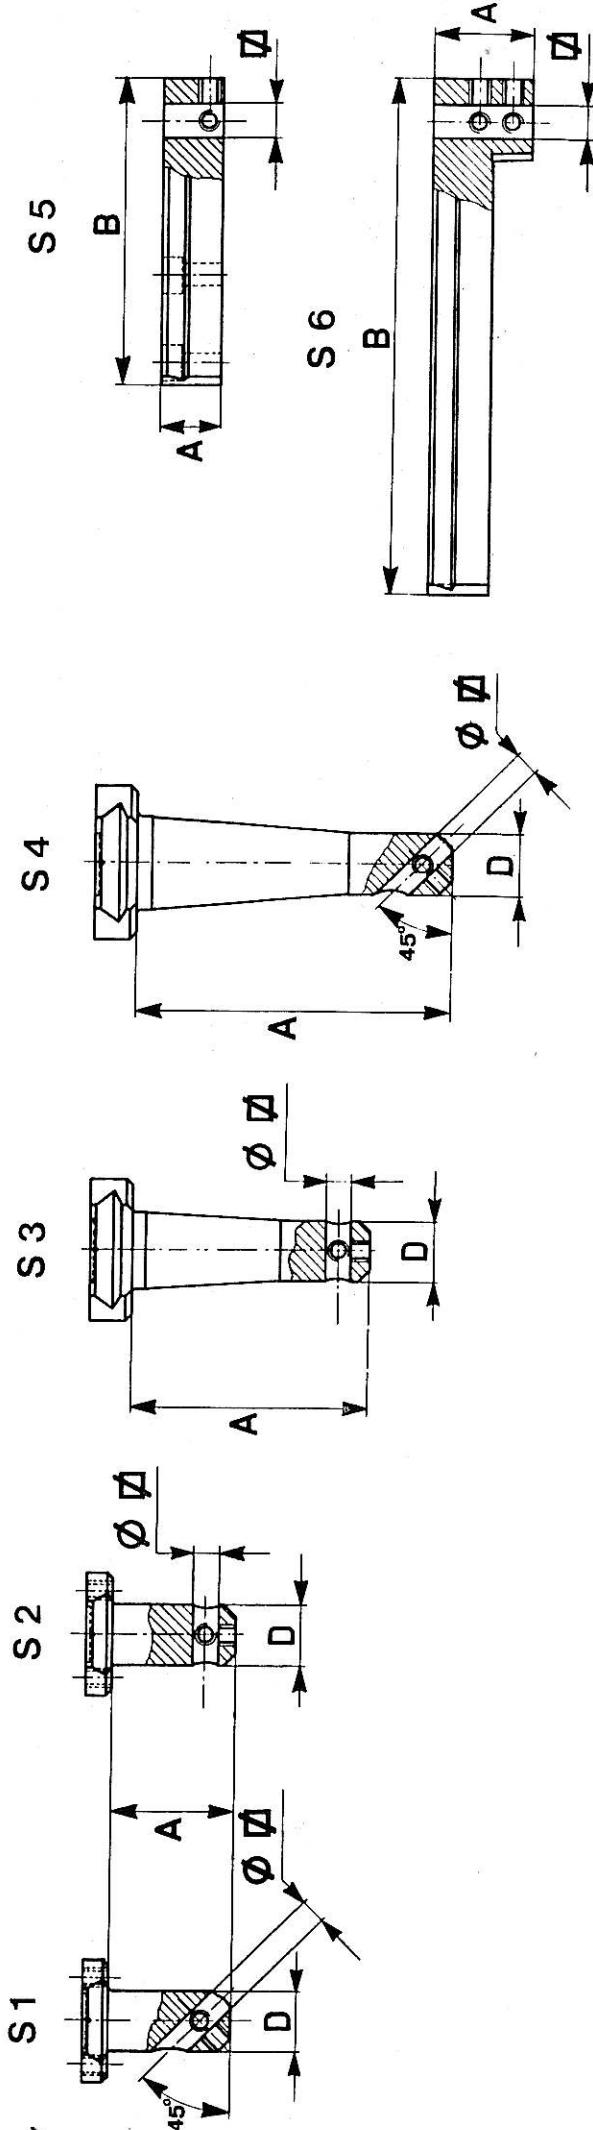

TS - 1

TS - 2/3

TS - 4/5


	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6
A mm	42	42	73	98	18	28,6	48	92	122	23	38	57
A inch	1 21/32	1 21/32	2 7/8	3 55/64	45/64	1 1/8	1 57/64	1 57/64	3 5/8	4 13/16	29/32	1 1/2
B mm					90	120				120	200	
B inch					3 35/64	4 23/32				4 23/32	7 7/8	
D mm	20	20	20	20			24	24	24			28
D inch	25/32	25/32	25/32	25/32			61/64	61/64	61/64			1 7/64
ϕ mm	8	8	8	8			8	8	8			10
ϕ inch	5/16	5/16	5/16	5/16			5/16	5/16	5/16			3/8
\square mm	8	8	8	8	10	10	8	8	8	13	13	10
\square inch	5/16	5/16	5/16	5/16	3/8	3/8	5/16	5/16	5/16	1/2	1/2	3/8

M

D'ANDREA MILANO-ITALY

7001

EXTRA

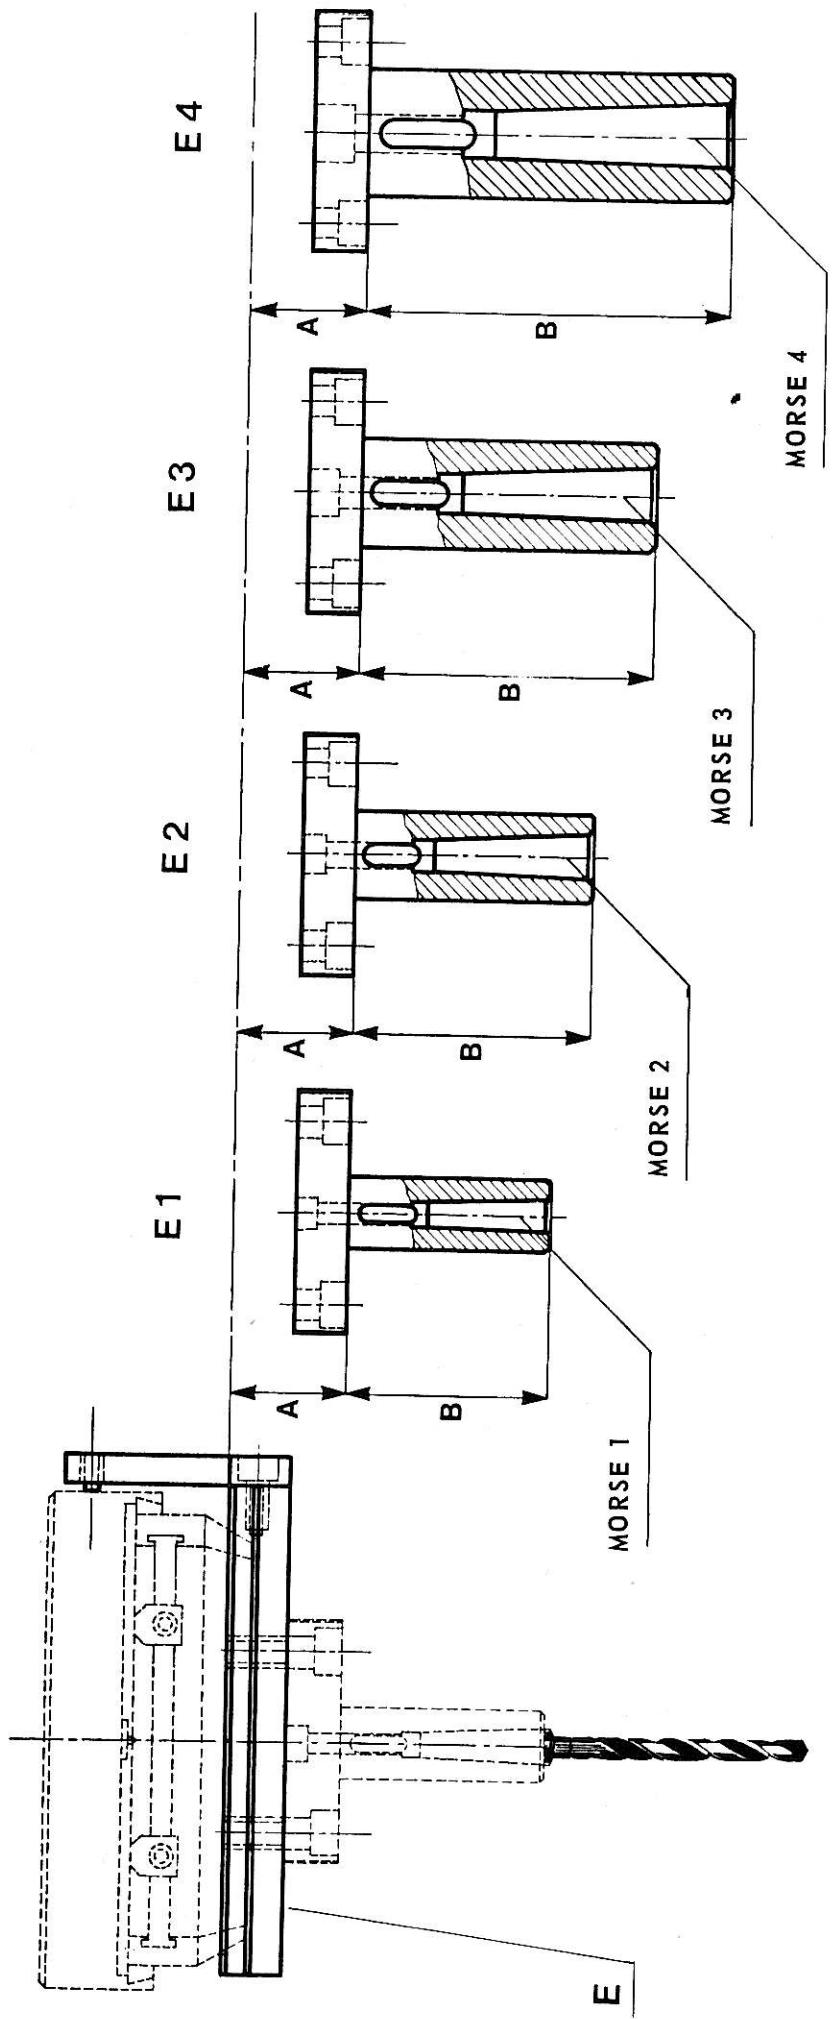

TS - 1


TS - 2/3

TS - 4/5

	E 1	E 2	E 3	E 4	E 1	E 2	E 3	E 4	E 1	E 2	E 3	E 4
MORSE	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	mm	36	36	36	41	41	41	41	46	46	46	46
	inch	1 27/64	1 27/64	1 27/64	1 39/64	1 39/64	1 39/64	1 39/64	1 13/16	1 13/16	1 13/16	1 13/16
B	mm	75	90	110	135	75	90	110	135	75	90	110
	inch	2 61/64	3 35/64	4 21/64	5 5/16	2 61/64	3 35/64	4 21/64	5 5/16	2 61/64	3 35/64	4 21/64

D'ANDREA MILANO - ITALY

7002

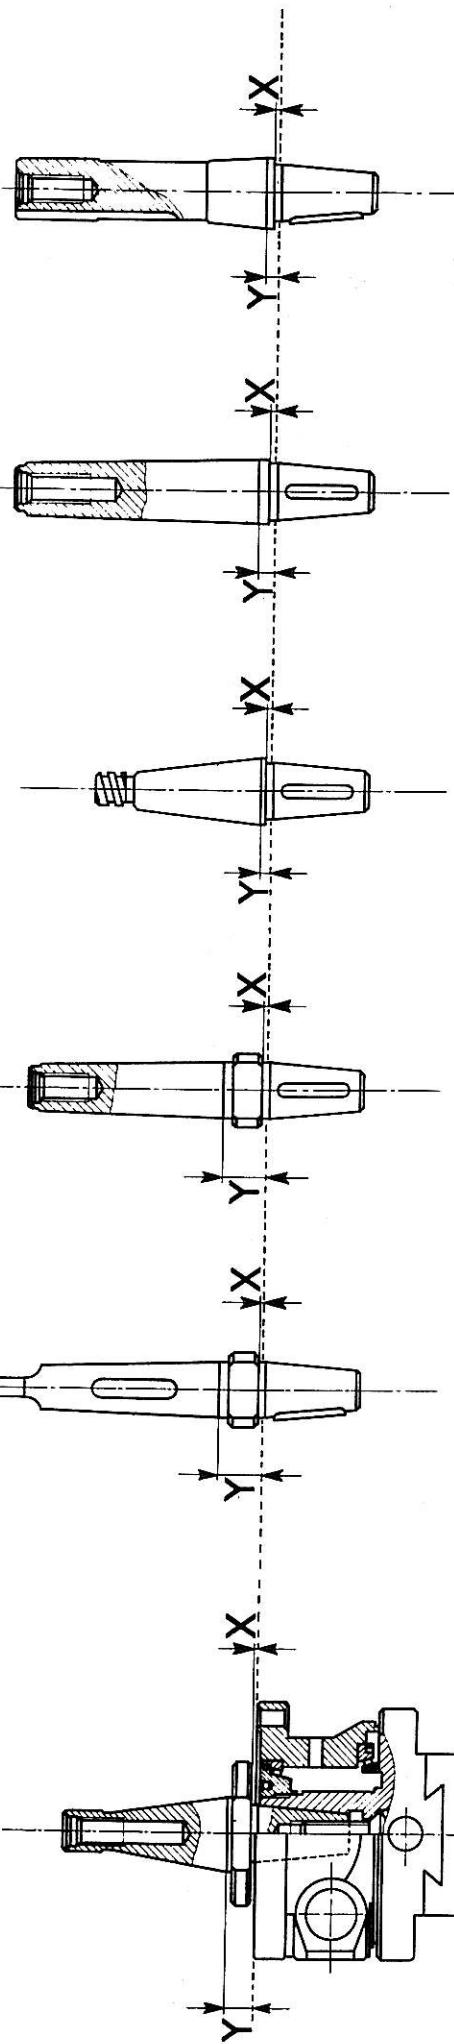

ISO AS NS

MORSE

MOORE

B. & S.

BRIDGEPORT

		ISO						MORSE			MOORE			B & S			BRIDGEPORT R 8	
		30	40	45	50	60	2	3	4	5	6	7	9	10				
TS-1	X	mm	2,3	7,3			2,3	2,3	2,3				2,3	2,3				
	inch.	.090	.290				.090	.090	.090				.090	.090				
TS-2/3	Y	mm	11,9	17,3			15,8	18,8	20,6				4,3	7,3				
	inch.	.470	.680				.620	.740	.810				.170	.290				
TS-4/5	X	mm	1,7	1,7	1,7		1,7	1,7	1,7	1,7			1,7	1,7				
	inch.	.070	.070	.070	.070		.070	.070	.070	.070			.070	.070				
Y	mm	11,8	11,7	13,7	29,9		16,2	20	24	34,7			4,7	6,7				
	inch.	.460	.460	.540	.1180		.640	.790	.940	.1370			.190	.260				
X	mm	0	0	0	0		0	0	0	0								
	inch.	0	0	0	0		0	0	0	0								
Y	mm	10	12	16,2	31,2		18,3	22,3	33	95								
	inch.	.400	.470	.640	1.230		.720	.880	1.300	.370								

MILANO - ITALY

ANDREA


6707

ESTRAZIONE DEL CODOLO (Vedi disegno sottostante)



Per estrarre il codolo dalla sua sede attenersi alle seguenti istruzioni:

- Estrarre la vite 1
- Sfilare la slitta 2
- Estrarre la chiocciola 3
- Allentare il grano 4
- Svitare ed estrarre la ghiera 5
- Estrarre la vite 6
- Introdurre la bussola 7
- Infilare la chiave esagonale 8
- Estrarre la vite di ritegno 9

Eseguite le suddette operazioni il codolo 10 e' completamente libero e puo' essere facilmente estraotto dalla sua sede.

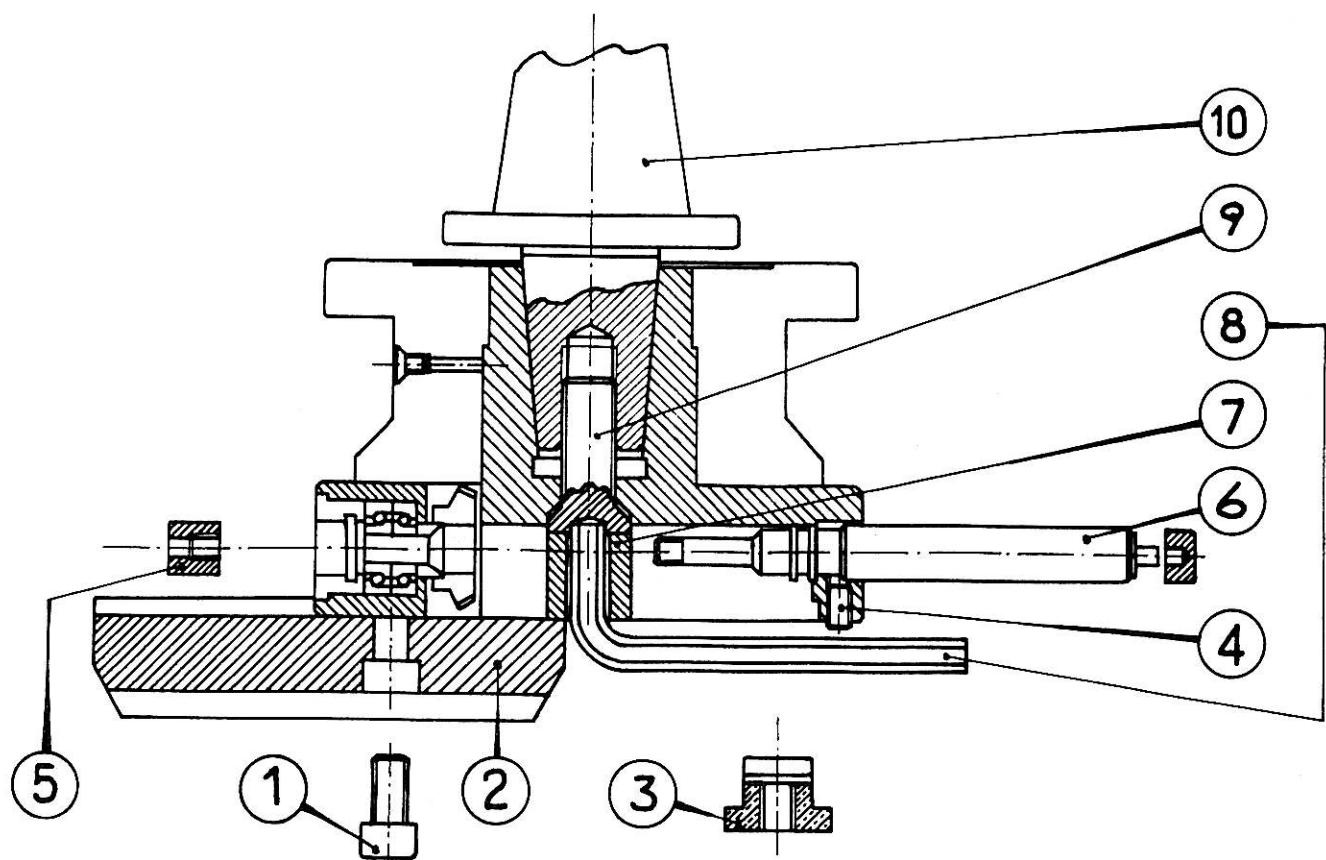

		TS 1	TS 2	TS 3	TS 4	TS 5
A	mm	110	145	145	190	190
	inch.	4 $\frac{21}{64}$	5 $\frac{45}{64}$	5 $\frac{45}{64}$	7 $\frac{31}{64}$	7 $\frac{31}{64}$
B	mm	95	125	125	165	165
	inch.	3 $\frac{47}{64}$	4 $\frac{59}{64}$	4 $\frac{59}{64}$	6 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$
C	mm	85	114	150	170	200
	inch.	3 $\frac{11}{32}$	4 $\frac{31}{64}$	5 $\frac{29}{32}$	6 $\frac{11}{16}$	7 $\frac{7}{8}$
D	mm	105	145	176	195	246
	inch.	4 $\frac{9}{64}$	5 $\frac{45}{64}$	6 $\frac{59}{64}$	7 $\frac{43}{64}$	9 $\frac{11}{16}$
E	mm	100	127	130	165	165
	inch.	3 $\frac{15}{16}$	5	5 $\frac{1}{8}$	6 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$
H	mm	175	210	210	260	280
	inch.	6 $\frac{57}{64}$	8 $\frac{17}{64}$	8 $\frac{17}{64}$	10 $\frac{15}{64}$	11 $\frac{1}{32}$
L	mm	119	163	214	255	310
	inch.	4 $\frac{11}{16}$	6 $\frac{27}{64}$	8 $\frac{27}{64}$	10 $\frac{3}{64}$	12 $\frac{1}{4}$
M	mm	45	50	50	55	55
	inch.	1 $\frac{49}{64}$	1 $\frac{31}{32}$	1 $\frac{31}{32}$	2 $\frac{11}{64}$	2 $\frac{11}{64}$
N	mm	47	53,5	53,5	57,5	57,5
	inch.	1 $\frac{27}{32}$	2 $\frac{7}{64}$	2 $\frac{7}{64}$	2 $\frac{17}{64}$	2 $\frac{17}{64}$
F	mm	7	9	9	11	11
	inch.	$\frac{9}{32}$	$\frac{23}{64}$	$\frac{23}{64}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{7}{16}$
G	mm	1	2	2	3	3
	inch.	$\frac{3}{64}$	$\frac{5}{64}$	$\frac{5}{64}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
Kg	Kg	5	11	16	26	32
Lbs.	Lbs.	11	25	35	60	70

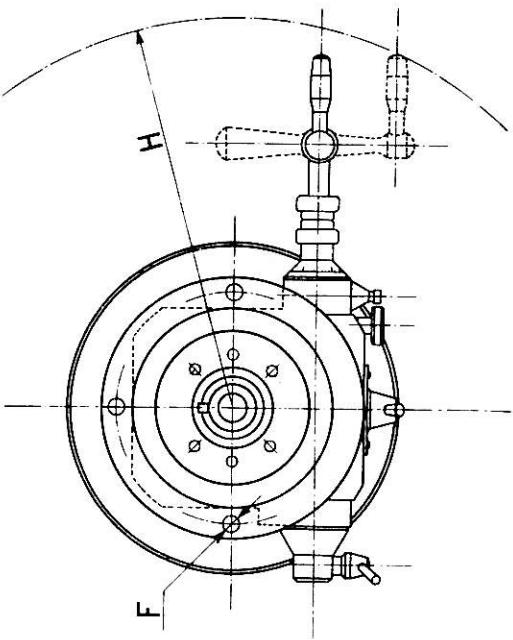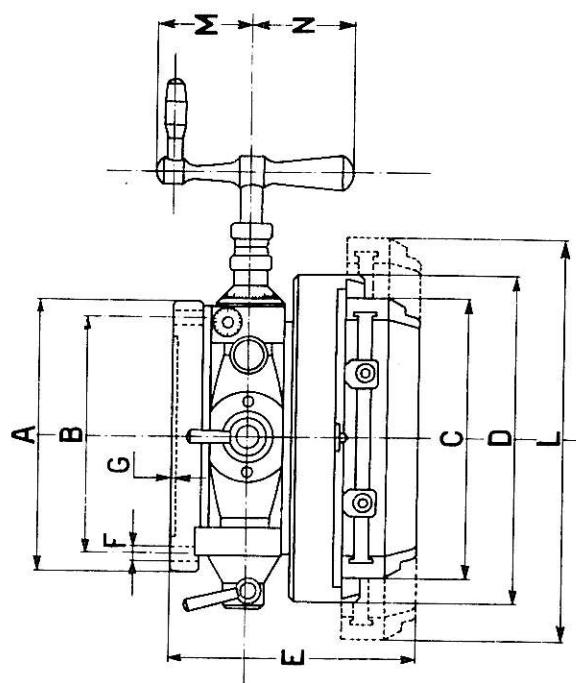



D'ANDREA MILANO - ITALY

D'ANDREA

6708

ESECUZIONE CODOLI SPECIALI

Oltre al codolo di dotazione scelto, l'utilizzatore puo' aver bisogno di codoli speciali. Le dimensioni ed i dati necessari alla fabbricazione di codoli speciali sono indicati nella tabella sottostante.

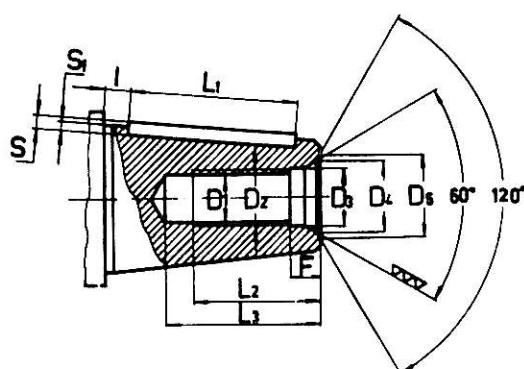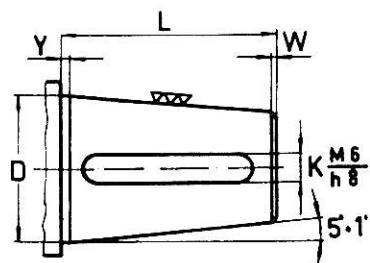


	TS 1		TS 2 - 3		TS 4 - 5	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
D	24	.945	32	1.260	52	2.049
D ₁	8.05	.305	11.40	.520	16.75	.640
D ₂	10 M	3/8 - 16	14 M	1/2 - 13	20 M	3/4 - 10
D ₃	10.5	.400	15	.520	21	.770
D ₄	12	.470	17	.670	25	.980
D ₅	14	.550	20	.770	30	1.180
L	42	1.650	50	1.950	76	3.000
L ₁	30	1.180	36	1.420	60	2.375
L ₂	25	1.250	30	1.310	40	1.620
L ₃	30	1.430	35	1.500	45	1.870
S	3	.120	4	.150	5	.195
S ₁	2	.080	2.8	.110	3.8	.150
I	5.5	.215	7	.275	8	.315
F	5	.195	7	.275	9	.350
Y	3	.120	3	.120	3	.120
K	5.8	.230	7.7	.310	9.7	.385
W	1	x 45° .040	1.5	x 45° .060	1.5	x 45° .060

ESECUZIONE PORTAUTENSILI SPECIALI

In aggiunta ai sei portautensili di dotazione, l'utilizzatore puo' aver necessita' di costruire dei portautensili speciali per lavorazioni particolari.

Le dimensioni ed i dati necessari alla costruzione di tali portautensili sono indicati nella tabella sottostante.

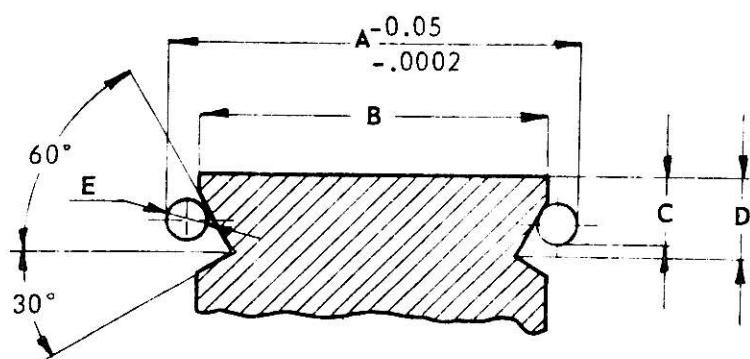

	A		B		C		D		E	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
TS-1	37,55	1.450	28,6	1 1/8	6	15/16	7	9/32	5	3/16
TS-2/3	47,9	1.880	38	1 1/2	7,5	19/64	9	23/64	6	15/16
TS-4/5	56	2.200	47	1 55/64	9	23/64	10,5	27/64	6	15/16